


# Operating Instructions

---

**WF 25i Case D200**

**WF 25i Case D300**

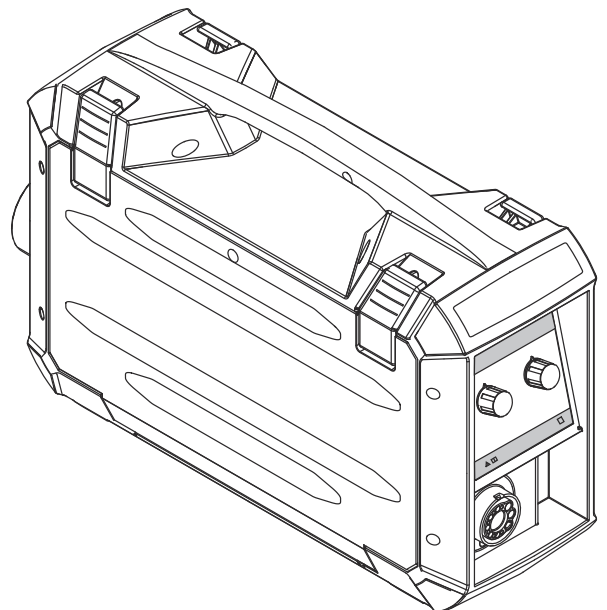

**NO** | Bruksanvisning



42,0426,0187,NO

020-28102024



# Innholdsfortegnelse

Sikkerhetsforskrifter.....	5
Forklaring sikkerhetsanvisninger.....	5
Generelt.....	5
Forskriftsmessig bruk.....	6
Omgivelsesbetingelser.....	6
Operatørens forpliktelser.....	6
Personalets forpliktelser.....	6
Strømnettilkobling.....	7
Verneutstyr.....	7
Fare på grunn av skadelige gasser og damper.....	7
Fare på grunn av gnistsprut.....	8
Fare på grunn av nett- og sveisestrøm.....	9
Vagabonderende sveisestrømmer.....	10
Klassifisering av EMV-apparater.....	10
EMC-tiltak.....	10
EMF-tiltak.....	11
Spesielle faresteder.....	11
Krav til beskyttelsesgassen.....	12
Fare på grunn av beskyttelsesgassflasker.....	12
Fare på grunn av beskyttelsesgass som strømmer ut.....	13
Sikkerhetstiltak på oppstillingsplassen og under transport.....	13
Sikkerhetstiltak ved normal drift.....	14
Idriftsetting, vedlikehold og reparasjon.....	14
Sikkerhetsteknisk kontroll.....	15
Avhending.....	15
Sikkerhetsmerking.....	15
Datasikkerhet.....	15
Oppphavsrett.....	15
<b>Generelt.....</b>	<b>17</b>
Generelt.....	19
Apparatkonsept.....	19
Advarsler på apparatet.....	19
Krantransport.....	21
<b>Betjeningselementer, tilkoblinger og mekaniske komponenter.....</b>	<b>23</b>
Betjenings-elementer, tilkoblinger og mekaniske komponenter – WF 25i Case D200.....	25
Sikkerhet.....	25
Trådmater forside.....	25
Trådmater side.....	26
Betjenings-elementer, tilkoblinger og mekaniske komponenter – WF 25i Case D300.....	27
Sikkerhet.....	27
Trådmater forside.....	27
Trådmater side.....	28
Betjeningspanel, ekstrautstyr.....	29
Sikkerhet.....	29
Generelt.....	29
OPT/i WF Betjeningspanel POT.....	29
OPT/i WF gasskontroll og trådinnspoling.....	30
OPT/i WF Betjeningspanel standard.....	32
<b>Installering og idriftsetting.....</b>	<b>37</b>
Før installering og idriftsetting.....	39
Sikkerhet.....	39
Forskriftsmessig bruk.....	39
Forskrifter for oppstilling.....	39
Koble til forbindelsesslange-pakke og MIG/MAG-sveisepistol.....	40
Sikkerhet.....	40

Generelt.....	40
Koble til forbindelsesslangepakke.....	40
Koble til MIG/MAG-sveisepistol .....	41
Sett i / bytte materull.....	42
Sikkerhet.....	42
Generelt.....	42
Sette i / bytte materull.....	42
Sette i trådspole, sette i kurvspole.....	44
Sikkerhet.....	44
Sette inn trådspole: på D200-apparat.....	44
Sette inn trådspole: på D300-apparat.....	45
Sette inn kurvspole: på D300apparat.....	45
Spole inn trådelektrode .....	46
Generelt.....	46
Forberedelse.....	46
Spole inn trådelektrode .....	47
Stille inn arbeidstrykket.....	47
Stille inn bremse.....	48
Generelt.....	48
Stille inn bremse: på D200-apparat.....	48
Stille inn bremse: på D300apparat.....	49
Bremsens oppbygging: på D200-apparat.....	50
Bremsens oppbygging: på D300-apparat .....	50
Idriftsetting.....	51
Sikkerhet.....	51
Forutsetninger.....	51
Generelt.....	51
<b>Feildiagnose, feilutbedring, vedlikehold og avhending</b>	<b>53</b>
Feildiagnose, feilutbedring.....	55
Sikkerhet.....	55
Feildiagnose, feilutbedring.....	55
Pleie, vedlikehold og avhending .....	59
Generelt.....	59
Sikkerhet.....	59
Ved hver bruk.....	59
Hvert halvår.....	59
Avhending.....	60
<b>Tekniske data</b>	<b>61</b>
Tekniske data .....	63
WF 25i Case D200.....	63
WF 25i Case D300.....	63
HP 70i Case.....	64
HP 95i Case.....	64

# Sikkerhetsforskrifter

## Forklaring sikkerhetsanvisninger



### ADVARSEL!

**Betegner en umiddelbart truende fare.**

- Hvis den ikke unngås, fører den til død eller alvorlige skader.



### FARE!

**Betegner en situasjon som kan være farlig.**

- Hvis den ikke unngås, kan den føre til død eller alvorlige skader.



### FORSIKTIG!

**Betegner en situasjon som kan være skadelig.**

- Hvis den ikke unngås, kan den føre til lette eller begrensede skader samt materielle skader.

### MERKNAD!

**Betegner muligheten for reduserte arbeidsresultater og mulige skader på utstyret.**

## Generelt

Apparatet er produsert i henhold til dagens standard og kjente sikkerhetstekniske regler. Likevel er det ved feilbetjening eller misbruk fare for

- operatør eller tredje persons liv og helse
- materielle skader på apparat og andre gjenstander hos operatøren
- apparatets effektivitet i arbeid

Alle personer som jobber med idriftsetting, betjening, vedlikehold og reparasjon av apparatet, skal

- være tilsvarende kvalifisert
- ha kjennskap til sveising
- ha lest hele bruksanvisningen og følge denne

Bruksanvisningen skal alltid oppbevares der apparatet er i bruk. I tillegg til bruksanvisningen skal også generelle og lokale regler om ulykkesforebygging og miljø følges.

Alle sikkerhets- og fareanvisninger på apparatet skal

- holdes i lesbar stand
- ikke skades
- ikke fjernes
- ikke tildekkes, males over eller gjøres usynlige

Du finner informasjon om plasseringen av sikkerhets- og fareanvisninger på apparatet i kapittelet "Generelt" i bruksanvisningen til apparatet.

Feil som kan redusere sikkerheten, må utbedres før apparatet slås på.

**Det gjelder sikkerheten din!**

---

**Forskriftsmessig bruk**

Apparatet skal utelukkende brukes til arbeider i henhold til forskriftsmessig bruk.

---

Apparatet er utelukkende beregnet for sveiseprosessene som er angitt på effekt-skiltet.

Annen bruk eller bruk som går ut over dette, gjelder som ikke-forskriftsmessig. Produsentens garanti gjelder ikke for skader som oppstår ved ikke-forskriftsmessig bruk.

---

Med til forskriftsmessig bruk regnes også

- at hele bruksanvisningen leses og at alle henvisninger i den følges
- at alle sikkerhets- og fareanvisninger leses og følges
- at kontrollarbeid og vedlikeholdsarbeid overholdes

---

Bruk aldri apparatet til følgende bruk:

- opptining av rør
- lading av batterier / akkumulatorer
- starting av motorer

---

Apparatet er konstruert for bruk innen industri og anlegg. Produsenten tar ikke noe ansvar for skader som har oppstått som følge av bruk i bebodde rom.

---

Produsenten tar heller intet ansvar for mangelfulle eller feil arbeidsresultater.

---

**Omgivelsesbetingelser**

Bruk eller oppbevaring av apparatet utenfor angitt område gjelder som ikke-forskriftsmessig. Produsentens garanti gjelder ikke for skader som oppstår ved ikke-forskriftsmessig bruk.

---

Lufttemperatur i omgivelsen:

- ved bruk: -10 °C til + 40 °C (14 °F til 104 °F)
- ved transport og oppbevaring: -20 °C til + 55 °C (-4 °F til 131 °F)

---

Relativ luftfuktighet:

- inntil 50 % ved 40 °C (104 °F)
- inntil 90 % ved 20 °C (68 °F)

---

Omgivelsesluft: fri for støv, syrer, korrosive gasser eller substanser osv.  
Høyde over havet: inntil 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)

---

**Operatørens forpliktelser**

- Operatøren er forpliktet til å sørge for at apparatet bare brukes av personer som
- er fortrolige med de grunnleggende forskriftene om arbeidssikkerhet og ulykkesforbygging og har fått opplæring i håndteringen av apparatet
  - har lest og forstått denne bruksanvisningen, spesielt kapittelet "Sikkerhetsforskrifter", og har underskrevet på dette
  - er utdannet i henhold til kravene til arbeidsresultatet

---

Kontroller jevnlig at personalet arbeider sikkerhetsbevisst.

---

**Personalets forpliktelser**

Alle personer som har fått i oppgave å utføre arbeider på apparatet, er før arbeidet påbegynnes forpliktet til å

- følge de grunnleggende forskriftene om arbeidssikkerhet og ulykkesforebygging
  - lese denne bruksanvisningen, spesielt kapittelet "Sikkerhetsforskrifter" og skrive under på at de har forstått og følger denne
-

Før arbeidsplassen forlates, må personalet forsikre seg om at det ikke kan oppstå skader på personer eller materiell.

---

### Strømnettilkobling

Apparater med høy effekt kan påvirke energikvaliteten til strømnettet på grunn av sitt strømopptak.

---

Det kan påvirke noen apparattyper i form av:

- tilkoblingsbegrensninger
- krav med hensyn til maksimal tillatt nettimpedans \*)
- krav med hensyn til minimalt nødvendig kortslutningseffekt \*)

\*) alltid ved grensesnittet til det offentlige strømnettet  
, se tekniske data

---

I tilfelle må driftsansvarlig eller bruker av apparatet forsikre seg om at apparatet kan kobles til, eventuelt ved å ta kontakt med strømleverandøren.

---

**VIKTIG!** Pass på at strømnettilkoblingen er sikkert jordnet.

---

### Verneutstyr

Ved håndtering av apparatet er du utsatt for mange farer, som for eksempel:

- sprutende gnister, varme, flyvende metalleder
- øye- og hudskadelig lysbuestråling
- skadelige elektromagnetiske felt som er livsfarlige for personer med pace-maker
- elektrisk fare på grunn av nett- og sveise strøm
- økt støybelastning
- skadelige sveiserøyk og gasser

---

Bruk egnet verneutstyr ved håndtering av apparatet. Verneutstyret må ha følgende egenskaper:

- vanskelig antennelig
- isolerende og tørt
- heldekkende, uskadd og i god stand
- vernehjelm
- bukse uten oppbrett

---

Som verneutstyr regnes blant annet:

- Beskyttelse av øyne og ansikt med beskyttelsesvisir med forskriftsmessig filterinnsats mot UV-stråling, varme og gnister.
- Bak visiret brukes forskriftsmessige vernebriller med sidebeskyttelse.
- Faste sko som isolerer også ved fuktighet.
- Vernehansker (elektrisk isolering, varmebeskyttelse).
- Bruk hørselvern for å redusere støybelastningen og beskytte ørene.

---

Personer, spesielt barn, skal holdes unna under bruk av apparatene og sveiseprosessen. Hvis det likevel oppholder seg personer i nærheten

- må disse informeres om alle farene (blendingsfare fra lysbuen, fare for skade på grunn av sprutende gnister, helsefarlig sveiserøyk, støybelastning, mulig fare pga. nett- og sveise strøm)
- må egnet beskyttelsesutstyr stilles til rådighet eller
- egnet beskyttelsesvegg eller -forheng monteres

---

### Fare på grunn av skadelige gasser og damper

Røyken som oppstår under sveising inneholder helseskadelige gasser og damper.

---

Sveiserøyk inneholder substanser som kan virke kreftfremkallende i henhold til monografi 118 fra International Agency for Research on Cancer.

---

Bruk punktvis oppsuging og romluftopsuging.  
Bruk en sveisepistol med integrert avgassuger hvis mulig.

---

Hold hodet unna sveiserøyk og gasser.

---

Røyken og de skadelige gassene

- skal ikke pustes inn
  - suges ut av arbeidsområdet med egnede midler
- 

Sørg for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft. Sørg for en ventilasjonshastighet på minst 20 m<sup>3</sup>/time til enhver tid.

---

Bruk sveisehjelm med lufttilførsel ved manglende lufting.

---

Hvis du er usikker på om oppsugingseffekten er god nok, sammenligner du de målte skadestoff-utslippsverdiene med tillatte grenseverdier.

---

Følgende komponenter er blant annet avgjørende for hvor skadelig sveiserøyken er:

- metallene som brukes til arbeidsemnet
  - elektrodene
  - beleggingene
  - rengjøringsmidler, fettfjerner og lignende
  - sveiseprosessen som brukes
- 

Ta derfor hensyn til databladene om materialsikkerhet og produsentopplysningene for de nevnte komponentene.

---

Du finner anbefalinger for eksponeringsscenarier, risikostyringstiltak og identifi-  
sering av arbeidsforhold på nettstedet til European Welding Association i  
området Health & Safety (<https://european-welding.org>).

---

Hold antennelige damper (f.eks. løsemiddeldamp) unna strålingsområdet til lys-  
buen.

---

Steng ventilen på beskyttelsesgassflasken eller hovedgasstilførselen når du ikke  
sveiser.

---

---

## **Fare på grunn av gnistsprut**

Gnistsprut kan forårsake brann og eksplosjon.

---

Sveis aldri i nærheten av brennbart materiale.

---

Det må være en avstand på minst 11 meter (36 ft. 1.07 in.) mellom brennbart ma-  
teriale og lysbuen, eller brennbart materiale må tildekkes med et godkjent dek-  
sel.

---

Ha en egnet, testet brannslukker tilgjengelig.

---

Gnister og varme metalleder kan også komme ut i området rundt gjennom små  
sprekker og åpninger. Iverksett treffende tiltak for å unngå fare for skader og  
brann.

---

Sveis ikke på ild- og eksplosjonsfarlige områder og på lukkede tanker, beholdere  
eller rør, dersom disse ikke er klargjort i henhold til gjeldende nasjonale og inter-  
nasjonale standarder.

---

Det er ikke tillatt å sveise på beholdere som inneholder/har inneholdt gass, driv-  
stoff, mineralolje og lignende. Det er eksplosjonsfare på grunn av restforekoms-  
ter.

---



---

**Fare på grunn av  
nett- og  
sveisestrøm**

Elektrisk støt kan være dødelig.

---

Ta ikke på spenningsførende deler inni og utenpå apparatet.

---

Ved MIG/MAG- og TIG-sveising er også sveisetråden, trådspolen, materullene samt alle metalleder som står i forbindelse med sveisetråden, spenningsførende.

---

Sett alltid opp mateverket på et tilstrekkelig isolert underlag eller bruk en egnet, isolerende trådmaterfatning.

---

Sørg for tilstrekkelig isolerende, tørt underlag eller deksel for jordpotensiale for å oppnå egnet selv- eller personbeskyttelse. Underlaget eller dekselet må dekke hele området mellom kropp og jordpotensiale fullstendig.

---

Alle kabler og ledninger må være sikkert tilkoblet, uskadd, isolert og tilstrekkelig dimensjonert. Skift ut løse tilkoblinger samt forbrante, skadde eller underdimensjonerte kabler og ledninger.

Før hver bruk må du kontrollere for hånd om strømtilførselen sitter ordentlig. Ved strømkabler med bajonettkontakt må du dreie kablet med min. 180° i lengderetningen og stramme den.

---

Slyng ikke kabler eller ledninger rundt kroppen eller kroppsdeler.

---

Elektroden (stavelektrode, wolframelektrode, sveisetråd ...)

- må aldri dykkes i væske
- må aldri berøres når sveisesystemet er slått på

---

Mellom elektrodene fra to sveisesystemer kan det for eksempel oppstå dobbel tomgangsspenning på et sveisesystem. Hvis potensialene til begge elektrodene berøres samtidig, kan det medføre livsfare.

---

Få funksjonen til jordledningen i strømledningen kontrollert regelmessig av elektriker.

---

Enheter i beskyttelsesklasse I krever et nettverk med jordledning og et pluggsystem med jordledningskontakt for forskriftsmessig bruk.

---

Bruk av enheten i et nettverk uten jordledning og med en stikkontakt uten jordledningskontakt er bare tillatt dersom alle nasjonale forskrifter for galvanisk skille overholdes.

Ellers regnes dette som grov uaktsomhet. Produsentens garanti gjelder ikke for skader som oppstår ved ikke-forskriftsmessig bruk.

---

Sørg om nødvendig for tilstrekkelig jording av arbeidsemnet med et egnet middel.

---

Slå av apparater som ikke er i bruk.

---

Bruk sikkerhetsutstyr for fallsikring ved arbeid i store høyder.

---

Slå av apparatet og trekk ut strømledningen før du utfører arbeidet på apparatet.

---

Sikre apparatet med et godt lesbart og forståelig varselstilt mot innsetting av støpsel og gjeninnkobling.

---

Etter at du har åpnet apparatet:

- lad ut den elektriske ladingen på alle komponenter
- forsikre deg om at alle komponenter i apparatet er strømløse

---

Dersom det er nødvendig med arbeid på strømførende deler, må du få hjelp av en person som kan slå av hovedbryteren i tide.

---

**Vagabonderende sveisestrømmer**

Hvis de følgende anvisningene ikke følges, kan det oppstå vagabonderende sveisestrømmer som kan forårsake følgende:

- brannfare
- overoppheting av komponenter som er i kontakt med arbeidsemnet
- skader på jordledere
- skader på apparatet og andre elektriske innretninger

---

Sørg for en fast forbindelse mellom arbeidsemnet og festeklemmen.

---

Fest festeklemmen så nærme stedet som skal sveises som mulig.

---

Sett opp apparatet med tilstrekkelig isolering mot elektrisk ledende omgivelser, for eksempel isolering mot elektrisk ledende gulv eller isolering mot elektrisk ledende stativ.

---

Ta hensyn til følgende ved bruk av strømfordelere, dobbelthode-opptak osv: Også elektrodene til sveisepistolen / elektrodeholderen som ikke er i bruk, er potensialledende. Sørg for en tilstrekkelig isolerende oppbevaring av sveisepistolen / elektrodeholderen som ikke er i bruk.

---

Ved automatisert MIG/MAG-bruk må trådelektroden ledes til trådmateren bare isolert av sveisetrådspole, storspole eller trådspole.

---

**Klassifisering av EMV-apparater**

Apparater i utslippsklasse A:

- er bare konstruert for bruk innen industri
- kan forårsake ledningsbundede feil og strålefeil i andre områder

---

Apparater i utslippsklasse B:

- oppfyller utslippskravene for bolig- og industriområder. Dette gjelder også for boligområder, der energitilførselen stammer fra det offentlige lavspenningsnettet.

---

Klassifisering av EMV-apparater i henhold til effektskilt eller tekniske data.

---

**EMC-tiltak**

I spesielle tilfeller kan bruksområdet påvirkes selv om de standardiserte utslipps-grenseverdiene overholdes (f.eks. hvis det finnes ømfintlige apparater eller oppstillingsplassen er i nærheten av radio- eller fjernsynsmottakere).

I slike tilfeller er operatøren forpliktet til å iverksette tilpassede tiltak for å oppheve feilen.

---

Kontroller og vurder interferensstabiliteten til innretninger i apparatets omgivelser i henhold til nasjonale og internasjonale bestemmelser. Eksempler på innretninger som kan bli påvirket av apparatet:

- sikkerhetsinnretninger
  - nett-, signal- og dataoverføringsledninger
  - IKT-innretninger
  - innretninger for måling og kalibrering
-

Støttende tiltak for å unngå EMC-problemer:

1. Nettforsyning
  - Dersom det oppstår elektromagnetisk interferens tross forskriftsmessig strømnnetttilkobling, må det iverksettes ekstra tiltak (f.eks. bruk av egnet nettfilter).
2. Sveiseledninger
  - må holdes så korte som mulig
  - må legges så tett sammen som mulig (også for å unngå EMI-problemer)
  - må forlegges langt borte fra andre ledninger
3. Potensialutligning
4. Jording av arbeidsemnet
  - Hvis nødvendig må det opprettes jordforbindelse ved hjelp av egnede kondensatorer.
5. Avskjerming, hvis nødvendig
  - andre innretninger i omgivelsene avskjermes
  - hele sveiseinstallasjonen avskjermes

---

#### EMF-tiltak

Elektromagnetiske felt kan forårsake helseskader som ennå ikke er kjent:

- påvirkning på helsen til personer i nærheten, f.eks. bærere av pacemakere og høreapparat
- bærere av pacemaker må rådføre seg med legen sin før de oppholder seg i nærheten av apparatet og sveiseprosessen
- av sikkerhetsgrunner må avstanden mellom sveisekabler og sveiserens hode/kropp holdes så stor som mulig
- ikke bær sveisekabel og slangepakke over skulderen og ikke vikle dem rundt kroppen eller kroppsdeler

---

#### Spesielle faresteder

Hold hender, hår, klær og verktøy unna bevegelige deler som for eksempel:

- vifter
- tannhjul
- ruller
- aksler
- trådspoler og sveisetråder

---

Grip ikke inn i roterende tannhjul i tråddriften eller i roterende drivdeler.

---

Deksler og sidedeler skal bare åpnes/demonteres for vedlikehold eller reparasjoner.

---

Under drift

- Forsikre deg om at alle deksler er lukket og at alle sidedeler er forskriftsmessig montert.
- Hold alle deksler og sidedeler lukket.

---

Det er økt fare for skader når sveisetråden kommer ut av sveisepistolen (gjen-nomboring av hånden, skader på ansikt og øyne).

Hold derfor alltid sveisepistolen vendt bort fra kroppen (apparat med mateverk).

---

Ta ikke på arbeidsemnet under og etter sveisingen – fare for forbrenning.

---

Det kan løsne slagg fra arbeidsemner som avkjøles. Bruk derfor også forskriftsmessig sveiseutstyr ved etterarbeiding av arbeidsemnet og sørg for tilstrekkelig beskyttelse av andre personer.

---

La sveisepistol og andre utstyrskomponenter med høy driftstemperatur avkjøles før de bearbeides.

---

I brann- og eksplosjonsfarlige rom gjelder spesielle forskrifter – følg nasjonale og internasjonale bestemmelser.

---

Sveiseapparater for arbeid i rom med økt elektrisk fare (eksempelvis kjeler) må være merket med tegnet (Safety). Selve sveiseapparatet må likevel ikke befinne seg inne i slike rom.

---

Fare for skålding på grunn av lekkende kjølemiddel. Slå av kjøleapparatet før kjølemiddeltilførsel eller -retur kobles fra.

---

Ta hensyn til informasjonen i sikkerhetsdatabladet for kjølemiddel ved håndtering av kjølemiddel. Du får tak i sikkerhetsdatabladet for kjølemiddel ved å ta kontakt med serviceverkstedet eller på produsentens hjemmeside.

---

Bruk bare egnet last-opptaksmiddel fra produsenten ved krantransport av apparater.

- Hekt inn kjetting eller tau på alle hektepunktene som er beregnet på dette på det egnede last-opptaksmiddelet.
- Kjetting eller tau må ha minst mulig vinkel fra loddrett.
- Fjern gassflaske og mateverk (MIG/MAG- og TIG-apparater).

---

Ved kranoppheng av mateverket under sveising må det alltid brukes et egnet, isolerende mateverkoppheng (MIG/MAG- og TIG-apparater).

---

Det er kun tillatt å sveise med apparatet under krantransport dersom dette er entydig ført opp under apparatets forskriftsmessige bruk.

---

Alle festemidler (stropp, sneller, kjettinger osv.) som brukes sammen med apparatet eller dets komponenter, skal kontrolleres regelmessig (eksempelvis for mekaniske skader, korrosjon eller forandringer forårsaket av andre påvirkninger fra omgivelsene).

Kontrollintervaller og kontrollomfang skal minst tilsvare gjeldende nasjonale standarder og retningslinjer.

---

Fare for ubemerket lekkasje av farge- og luktløs beskyttelsesgass ved bruk av en adapter for beskyttelsesgassstilkoblingen. Gjengene til adapteren på apparatsiden som er beregnet på tilkobling av beskyttelsesgass, må før montering tettes med teflonbånd.

---

#### **Krav til beskyttelsesgassen**

Spesielt ved ringledninger kan forurenset beskyttelsesgass føre til skader på utstyret og dårligere sveisekvalitet.

Overhold følgende retningslinjer med tanke på kvaliteten til beskyttelsesgassen:

- faststoffpartikkelstørrelse < 40 µm
- trykk-duggpunkt < -20 °C
- maks. oljeinnhold < 25 mg/m<sup>3</sup>

---

Bruk filter ved behov.

---

---

#### **Fare på grunn av beskyttelsesgassflasker**

Beskyttelsesgassflasker inneholder gass som står under trykk, og kan eksplodere ved skader. Siden beskyttelsesgassflaskene er en del av sveiseutstyret, må de behandles ytterst forsiktig.

---

Beskyttelsesgassflasker med fortettet gass må beskyttes mot høy varme, mekaniske slag, slagg, åpen ild, gnister og lysbuer.

---

Beskyttelsesgassflaskene skal monteres loddrett og festes i henhold til anvisningene slik at de ikke kan velte.

---

Hold beskyttelsesgassflaskene på god avstand fra sveise- eller andre elektriske strømkretser.

---

Heng aldri en sveisepistol på en beskyttelsesgassflaske.

---

Berør aldri en beskyttelsesgassflaske med en elektrode.

Ekspløsjonsfare – sveis aldri på en beskyttelsesgassflaske som står under trykk.

Bruk bare beskyttelsesgassflasker som egner seg til den tiltenkte bruken og utstyr som passer og er egnet til (regulator, slanger og armatur osv.). Bruk bare beskyttelsesgassflasker og tilbehør som er i feilfri stand.

Hvis ventilen på en beskyttelsesgassflaske åpnes, må du vende ansiktet bort fra utslippet.

Steng ventilen på beskyttelsesgassflasken når du ikke sveiser.

La hetten på ventilen være på beskyttelsesgassflasken når den ikke er tilkoblet.

Følg produsentens anvisninger samt nasjonale og internasjonale bestemmelser for beskyttelsesgassflasker og tilbehørsdeler.

---

**Fare på grunn av beskyttelsesgass som strømmer ut**

Fare for kvelning på grunn av beskyttelsesgass som strømmer ukontrollert ut

Beskyttelsesgassen er farge- og luktfri, og kan fortrenge oksygenet i luften i omgivelsene.

- Sørg for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft – gjennomstrømningen må være på minst 20 m<sup>3</sup>/time.
- Følg retningslinjene for sikkerhet og vedlikehold for beskyttelsesgassflasken eller hovedgasstilførselen.
- Steng ventilen på beskyttelsesgassflasken eller hovedgasstilførselen når du ikke sveiser.
- Kontroller beskyttelsesgassflasken eller hovedgasstilførselen for ukontrollert gassutstrømming før hver idriftsetting.

---

**Sikkerhetstiltak på oppstillingsplassen og under transport**

Et apparat som velter, kan bety livsfare! Sett apparatet på et jevnt, stabilt underlag og sørg for at det ikke kan velte.

- Tillatt helningsvinkel er maks. 10°.

Det gjelder spesielle forskrifter for brann- og eksplosjonsfarlige rom,

- følg nasjonale og internasjonale bestemmelser.

Sikre at omgivelsene på arbeidsplassen alltid er rene og oversiktlige ved hjelp av interne anvisninger og kontroller.

Sett opp og bruk bare apparatet i henhold til beskyttelsesklassen som er angitt på effektskiltet.

Det må alltid være en avstand på 0,5 m (1 ft. 7.69 in.) rundt apparatet, slik at kjøleluften kan strømme uhindret ut og inn.

Ved transport av apparatet må du sørge for at de gjeldende nasjonale og regionale retningslinjene og ulykkesforebyggende forskriftene overholdes. Dette gjelder spesielt retningslinjer som omhandler farer ved transport og forflytning.

Ikke løft eller transporter aktive apparater. Slå av og koble apparatene fra strømnettet før transport eller løfting.

Før transport av et sveisesystem (f.eks. med vogn, kjøleapparat, sveiseapparat og mateverk) skal kjølemiddelet tappes helt ut og følgende komponenter demonteres:

- mateverk
  - trådspole
  - beskyttelsesgassflaske
-

Før apparatet tas i bruk etter transport, må det foretas en visuell kontroll av apparatet for å kontrollere det for skader. Eventuelle skader må utbedres av opplært servicepersonale før apparatet tas i bruk igjen.

---

**Sikkerhetstiltak ved normal drift**

Bruk bare apparatet når alle sikkerhetsinnretninger fungerer som de skal. Hvis ikke sikkerhetsinnretningene fungerer ordentlig, er det fare for

- liv og helse til bruker eller tredjemann
- materielle skader på apparat og andre gjenstander hos operatøren
- apparatets effektivitet i arbeid

---

Reparer sikkerhetsinnretninger som ikke fungerer ordentlig, før apparatet slås på.

---

Du må aldri ignorere sikkerhetsinnretningene eller sette dem ut av drift.

---

Forsikre deg om at ingen er i fare før du slår på apparatet.

---

Kontroller apparatet for synlige skader og sjekk at sikkerhetsinnretningene fungerer minst én gang i uken.

---

Fest alltid beskyttelsesgassflasken ordentlig og ta den av før krantransport.

---

Kun originalt kjølemiddel fra produsenten er egnet for bruk med våre apparater på grunn av sine egenskaper (elektrisk ledningsevne, frostbeskyttelse, materialkompatibilitet, brennbarhet osv.).

---

Bruk kun originalt kjølemiddel fra produsenten.

---

Bland ikke originalt kjølemiddel fra produsenten med andre kjølemidler.

---

Koble kun systemkomponenter fra produsenten til kjøleapparatet.

---

Dersom bruk av andre systemkomponenter eller annet kjølemiddel fører til skader, tar produsenten ikke noe ansvar for dette og alle garantikrav slettes.

---

Cooling Liquid FCL 10/20 er ikke antennelig. Det etanolbaserte kjølemiddelet kan antenne under bestemte forhold. Kjølemiddelet skal bare transporteres i original beholder og holdes unna tennekilder.

---

Gammelt kjølemiddel avhendes i henhold til nasjonale og internasjonale forskrifter. Du får tak i sikkerhetsdatabladet for kjølemiddel ved å ta kontakt med serviceverkstedet eller på produsentens hjemmeside.

---

Kontroller kjølemiddelnivået før du begynner å sveise og mens anlegget fortsatt er kaldt.

---

**Idriftsetting, vedlikehold og reparasjon**

Ved bruk av deler fra andre produsenter er det ikke sikkert at de er konstruert og produsert i henhold til kravene og sikkerhetsforskriftene.

- Bruk bare originale reserve- og forbruksdeler (gjelder også for normdeler).
- Foreta ingen endringer, på- eller ombygginger på apparatet uten tillatelse fra produsenten.
- Komponenter som ikke er i teknisk feilfri stand, må byttes ut umiddelbart.
- Oppgi nøyaktig betegnelse og delenummer iht. reservedelslisten, samt serienummeret til apparatet.

---

Skrueene på huset fungerer som jordingsforbindelse for delene på huset. Bruk alltid riktig antall originale skruer med det oppgitte dreiemomentet på huset.

---

**Sikkerhetsteknisk kontroll**

Produsenten anbefaler å få gjennomført en sikkerhetsteknisk kontroll minst én gang i året.

---

Innen samme årlige intervall anbefaler produsenten en kalibrering av sveisesystemet.

---

Det anbefales å få sikkerhetsteknisk kontroll utført av godkjent elektriker

- etter forandringer
- etter på- og ombygging
- etter reparasjon, pleie og vedlikehold
- minst én gang i året

---

Følg de gjeldende nasjonale og internasjonale standardene og retningslinjene for sikkerhetsteknisk kontroll.

---

Ta kontakt med serviceverkstedet for nærmere informasjon om sikkerhetsteknisk kontroll og kalibrering. Her kan du på forespørsel få de nødvendige dokumentene.

---

**Avhending**

Gamle elektriske apparater leveres inn til miljøvennlig gjenvinning i henhold til EU-forordninger og nasjonal rett. Brukte apparater leveres tilbake til forhandleren eller til en lokal, godkjent gjenvinningsstasjon. Fagmessig avhending av gamle apparater bidrar til bærekraftig gjenvinning av materialressurser og hindrer negativ effekt på helse og miljø.

**Emballasjemateriale**

- sorteres
- følg lokale forskrifter
- reduser kartongens volum

---

**Sikkerhetsmerking**

Apparater med CE-merking oppfyller de grunnleggende kravene i direktivet for lavspenning og elektromagnetisk kompatibilitet (eksempelvis relevante produktstandarder i standard EN 60 974).

Fronius International GmbH erklærer herved at apparatet samsvarer med direktiv 2014/53/EU. Du finner hele EU-samsvarserklæringen på følgende Internett-adresse: <http://www.fronius.com>

---

Apparater som er merket med CSA-kontrollmerke oppfyller kravene i relevante standarder i Canada og USA.

---

**Datasikkerhet**

Med tanke på datasikkerheten er brukeren ansvarlig for:

- datasikring av endringer i forhold til fabrikkinnstillinger
- lagring og oppbevaring av personlige innstillinger

---

**Opphavsrett**

Produsenten har opphavsretten til denne bruksanvisningen.

---

Tekst og bilder fyller de tekniske kravene på tidspunktet for trykking. Med forbehold om endringer.

Vi er takknemlige for forbedringsforslag og henvisninger til feil i bruksanvisningen.






# Generelt



# Generelt

## Apparatkonsept

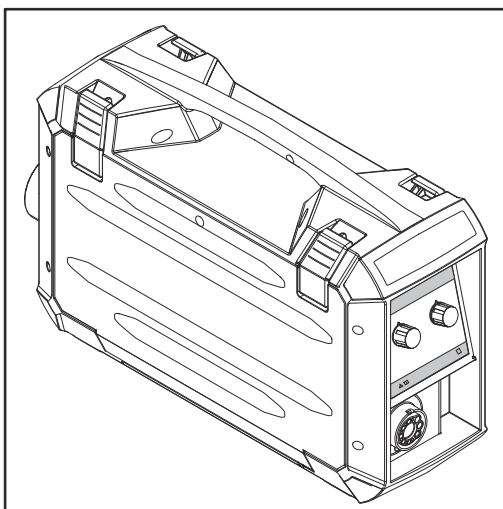

WF 25i Case D200

Trådmateren til WF 25i Case D200 / WF 25i Case D300 er plassert i en helt lukket plastkoffert og egnet for trådspoler med en maks. diameter på 200 mm (7.87 in.) / 300 mm (11.81 in.).

Leveres som standard med 4-rulledrift med gode trådmatingsegenskaper. Trådmateren egner seg også for lange slangepakker.

## Advarsler på apparatet

### MERKNAD!

**Trådmateren er utstyrt med sikkerhetssymboler og et effektskilt.**

Sikkerhetssymbolene og effektskiltet må ikke fjernes eller males over. Sikkerhetssymbolene advarer mot feilbetjening som kan føre til alvorlige personskader eller materielle skader.

<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> </td> <td colspan="2">Part No.:</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <a href="http://www.fronius.com">www.fronius.com</a> </td> <td colspan="2">Ser.No.:</td> </tr> </table>																		Part No.:		<a href="http://www.fronius.com">www.fronius.com</a>		Ser.No.:																																																													
		Part No.:																																																																																	
<a href="http://www.fronius.com">www.fronius.com</a>		Ser.No.:																																																																																	
<table border="1"> <tr> <td colspan="12">IEC 60 974-5/-10 Cl.A</td> <td colspan="4">IP 23</td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"> </td> <td colspan="2">U<sub>11</sub></td> <td colspan="2">60 V</td> <td colspan="2">I<sub>11</sub></td> <td colspan="2">1.2 A</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">U<sub>12</sub></td> <td colspan="2">24 V</td> <td colspan="2">I<sub>12</sub></td> <td colspan="2">0.5 A</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"> </td> <td colspan="4">1 - 25 m/min</td> <td colspan="4">40-984 ipm</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td colspan="4">I<sub>2</sub> 360A/100%</td> <td colspan="4">450A/60%</td> <td colspan="4">500A/40%</td> </tr> </table>																IEC 60 974-5/-10 Cl.A												IP 23						U <sub>11</sub>		60 V		I <sub>11</sub>		1.2 A						U <sub>12</sub>		24 V		I <sub>12</sub>		0.5 A								1 - 25 m/min				40-984 ipm								I <sub>2</sub> 360A/100%				450A/60%				500A/40%			
IEC 60 974-5/-10 Cl.A												IP 23																																																																							
		U <sub>11</sub>		60 V		I <sub>11</sub>		1.2 A																																																																											
		U <sub>12</sub>		24 V		I <sub>12</sub>		0.5 A																																																																											
		1 - 25 m/min				40-984 ipm																																																																													
		I <sub>2</sub> 360A/100%				450A/60%				500A/40%																																																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="4"> </td> <td colspan="4"> </td> <td colspan="4"> </td> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td colspan="16">           Caution: Parts may be at welding voltage            Attention: Les pièces peuvent être à la tension de soudage         </td> </tr> </table>																																Caution: Parts may be at welding voltage Attention: Les pièces peuvent être à la tension de soudage																																																			
Caution: Parts may be at welding voltage Attention: Les pièces peuvent être à la tension de soudage																																																																																			



Ta først i bruk de beskrevne funksjonene når du har lest og forstått følgende dokumenter:

- denne bruksanvisningen
- alle bruksanvisningene til systemkomponentene, spesielt sikkerhetsforskriftene



Sveising medfører fare. Følgende grunnforutsetninger må være oppfylt for forskriftsmessig bruk av apparatet:

- brukeren må være kvalifisert til sveising
- det må brukes egnet sveiseutstyr
- uvedkommende må holdes på avstand fra trådmateren og sveiseprosessen



Kast ikke gamle apparater i husholdningsavfallet, men avfallshåndter dem i henhold til sikkerhetsforskriftene.



Hold hender, hår, klær og verktøy unna bevegelige deler som for eksempel:

- tannhjul
- materuller
- trådspoler og trådelektroder

Grip ikke inn i roterende tannhjul i tråddrivverket eller i roterende drivdeler.

Deksler og sidedeler skal bare åpnes/demonteres for vedlikehold eller reparasjoner.

Under drift:

- forsikre deg om at alle deksler er lukket og alle sidedeler er forskriftsmessig montert
  - hold alle deksler og sidedeler lukket
-

## Krantransport

Trådmateren kan transporteres med kran etter håndtaket.  
Håndtakets maksimale bæreevne avhenger av utførelse:



- D200: 15 kg (33.07 lb.)
- D300: 35 kg (77.16 lb.)



### FARE!

#### Apparater som faller ned, kan medføre livsfare.

- Bruk bare egnede festemidler til krantransporten (f.eks. stropp med løkke).
- Festemidlene må være fri for skader og i feilfri stand.
- Festemidlene må alltid festes på begge sider av håndtaket – se bildet nedenfor .
- Transporter ingen annen last med håndtaket enn trådmateren.
- Heng ikke på trådmateren under transport.

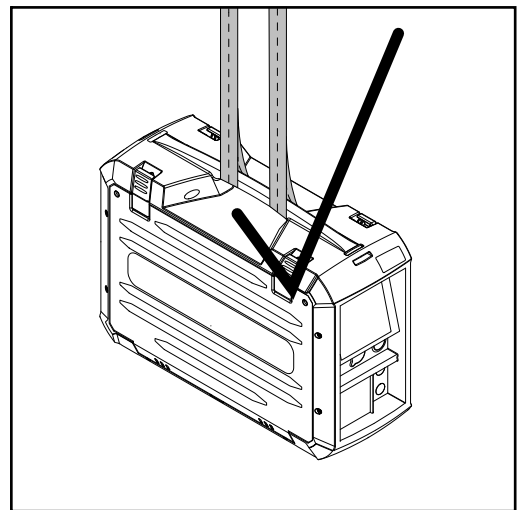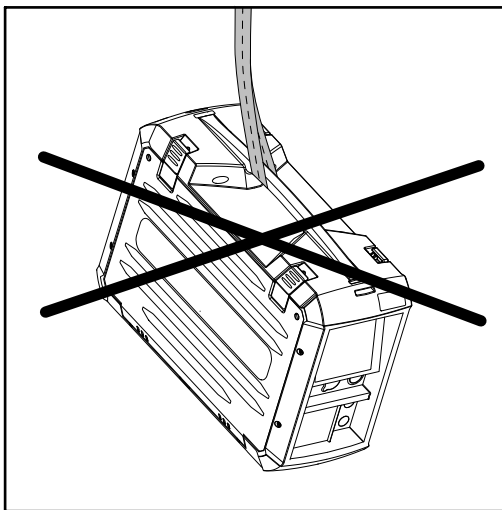

Før transport med kran:

- Trekk ut trådelektroden, fjern trådspolen.
- Koble sveisepistol-slangepakken og forbindelsesslangepakken fra trådmateren.
- Koble fra kjølemiddeltilkoblinger dersom de er koblet til.



# **Betjeningselementer, tilkoblinger og mekaniske komponenter**





# Betjeningselementer, tilkoblinger og mekaniske komponenter – WF 25i Case D200

## Sikkerhet




### FARE!

#### Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.



- ▶ Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal utelukkende utføres av teknisk opplært fagpersonale.
- ▶ Les og forstå dette dokumentet fullstendig.
- ▶ Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter og all brukerdokumentasjon til dette apparatet og alle systemkomponentene.

## Trådmater forside

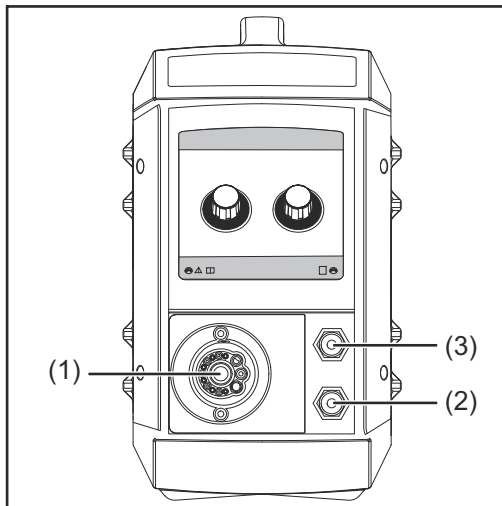

- (1) **Tilkobling sveisepistol**  
for tilkobling av sveisepistolen
- (2) **Tilkobling kjølemiddel-innløp (blå) – ekstrautstyr**  
for tilkobling av kjølemiddelslangen fra sveisepistol-slangepakken
- (3) **Tilkobling kjølemiddel-retur (rød) – ekstrautstyr**  
for tilkobling av kjølemiddelslangen fra sveisepistol-slangepakken

## Trådmater side

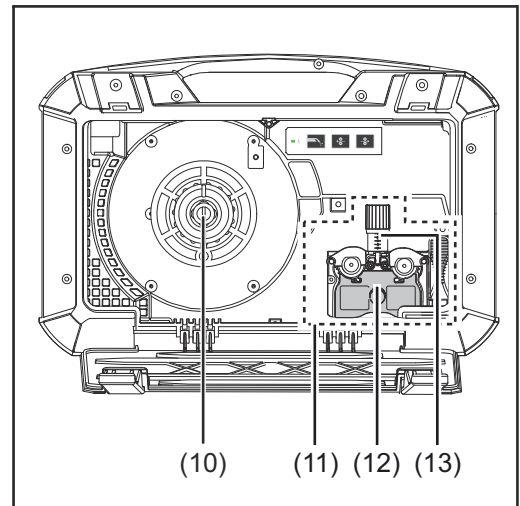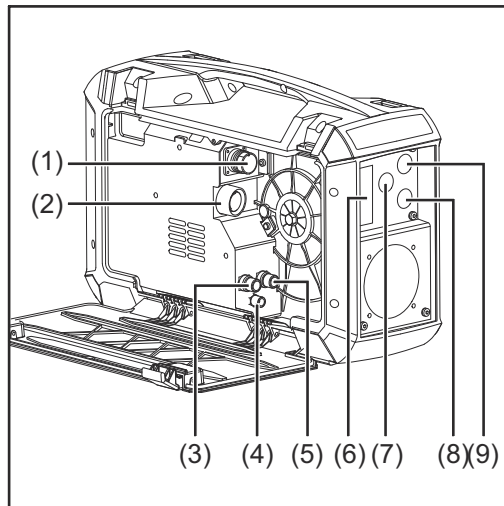

- 
- (1) **Tilkobling SpeedNet**  
for tilkobling av SpeedNet-kabelen fra forbindelsesslangepakken
- 
- (2) **(+) - Strømbøssing med fine gjenger**  
for tilkobling av strømledningen fra forbindelsesslangepakken
- 
- (3) **Tilkobling kjølemiddel-retur (rød) – ekstrautstyr**  
for tilkobling av kjølemiddelslangen fra forbindelsesslangepakken
- 
- (4) **Tilkobling beskyttelsesgass**
- 
- (5) **Tilkobling kjølemiddel-innløp (blå) – ekstrautstyr**  
for tilkobling av kjølemiddelslangen fra forbindelsesslangepakken
- 
- (6) **Blinddeksel**  
for ekstrautstyr gassmengdemåler
- 
- (7) **Blinddeksel**  
for ekstrautstyr
- 
- (8) **Blinddeksel**  
for ekstrautstyr
- 
- (9) **Blinddeksel**  
for ekstrautstyr
- 
- (10) **Trådspolefeste med bremse**  
til festing av standard trådspoler med en diameter på maks. 200 mm (7.87 in.) og en vekt på maks. 5 kg (11.02 Ib.)
- 
- (11) **4-rulledrift**
- 
- (12) **Beskyttelsesdeksel for 4-rulledriften**
- 
- (13) **Spennarm**  
for innstilling av arbeidstrykket på materullen
-

# Betjeningselementer, tilkoblinger og mekaniske komponenter – WF 25i Case D300

## Sikkerhet




### FARE!

#### Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- ▶ Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal utelukkende utføres av teknisk opplært fagpersonale.
- ▶ Les og forstå dette dokumentet fullstendig.
- ▶ Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter og all brukerdokumentasjon til dette apparatet og alle systemkomponentene.

## Trådmater forside

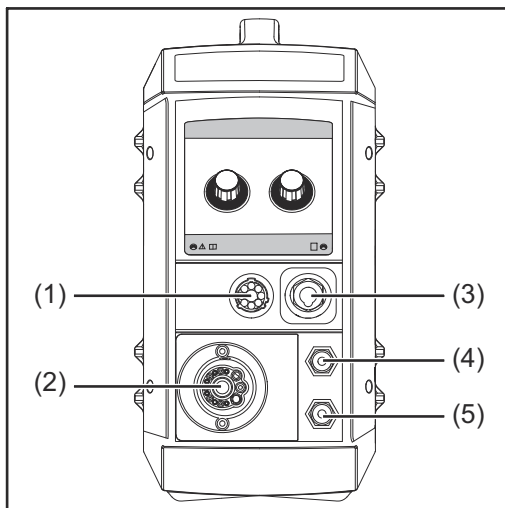

### (1) Tilkobling SpeedNet – ekstra-utstyr

for tilkobling av ekstra-utstyr (for eksempel fjernbetjening)

### (2) Tilkobling sveisepistol

for tilkobling av sveisepistolen

### (3) (+) - Strømkontakt med bajonettklipping – ekstra-utstyr

for tilkobling av elektrodeholderen



### (4) Tilkobling kjølemiddel-retur (rød) – ekstra-utstyr

for tilkobling av kjølemiddelslangen fra sveisepistol-slangepakken

### (5) Tilkobling kjølemiddel-innløp (blå) – ekstra-utstyr

for tilkobling av kjølemiddelslangen fra sveisepistol-slangepakken

## Trådmater side

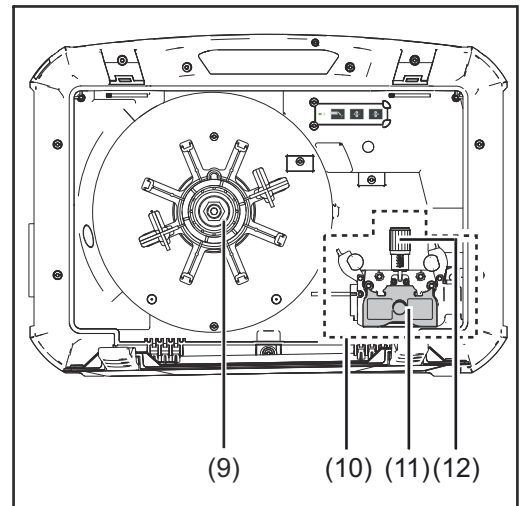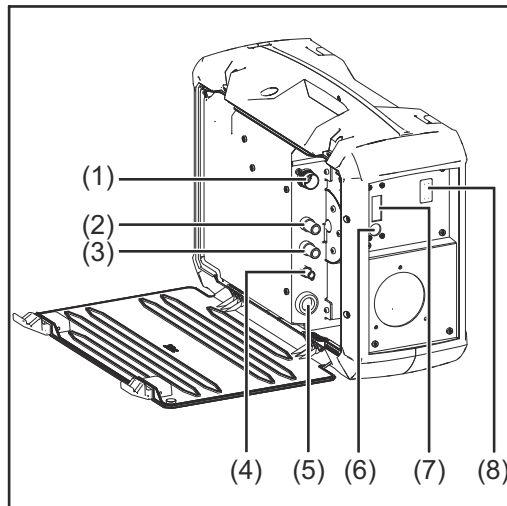

- 
- (1) **Tilkobling SpeedNet**  
for tilkobling av SpeedNet-kabelen fra forbindelsesslangepakken
- 
- (2) **Tilkobling kjølemiddel-retur (rød) – ekstrautstyr**  
for tilkobling av kjølemiddelslangen fra forbindelsesslangepakken
- 
- (3) **Tilkobling kjølemiddel-innløp (blå) – ekstrautstyr**  
for tilkobling av kjølemiddelslangen fra forbindelsesslangepakken
- 
- (4) **Tilkobling beskyttelsesgass**
- 
- (5) **(+) - Strømbøssing med fine gjenger**  
for tilkobling av strømledningen fra forbindelsesslangepakken
- 
- (6) **Blinddeksel**  
for ekstrautstyr
- 
- (7) **Blinddeksel**  
for ekstrautstyr
- 
- (8) **Blinddeksel**  
for ekstrautstyr
- 
- (9) **Trådspolefeste med bremse**  
til festing av standard trådspoler med en diameter på maks. 300 mm (11.81 in.) og en vekt på inntil maks. 19 kg (41.89 lb.)
- 
- (10) **4-rulledrift**
- 
- (11) **Beskyttelsesdeksel for 4-rulledriften**
- 
- (12) **Spennarm**  
for innstilling av arbeidstrykket på materullen
-

# Betjeningspanel, ekstrautstyr

## Sikkerhet



### FARE!

#### Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- ▶ Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal utelukkende utføres av teknisk opplært fagpersonale.
- ▶ Les og forstå dette dokumentet fullstendig.
- ▶ Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter og all brukerdokumentasjon til dette apparatet og alle systemkomponentene.


## Generelt

### MERKNAD!

Betjeningspanelene (ekstrautstyr) fås til trådmater WF 25i Case D200 og WF 25i Case D300.


Utførelse og plassering av betjeningspanelene er lik for begge trådmaterne.

## OPT/i WF Betjeningspanel POT

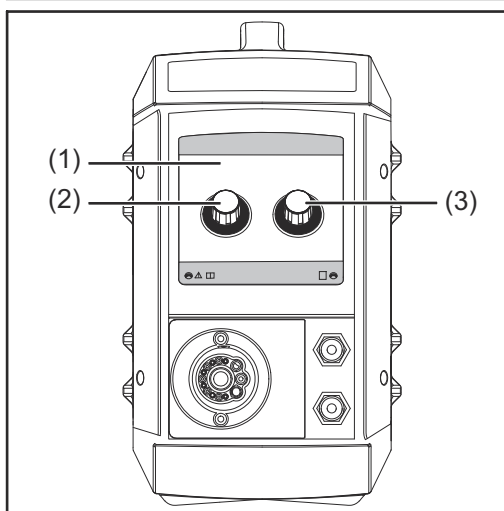

Nr.	Funksjon
(1)	OPT/i WF Betjeningspanel POT
(2)	- Innstilling av sveiseeffekten (ved MIG/MAG Synergic-sveising - Standard, Puls, PMC, LSC)  - Innstilling av trådhastighet (ved MIG/MAG-Standard-manuell sveising)
(3)	- Lengdekorrigerende av lysbue (ved MIG/MAG Synergic-sveising - Standard, Puls, PMC, LSC) - = kortere lengde på lysbuen o = nøytral lengde på lysbuen + = lengre lengde på lysbuen  - Innstilling av sveisespenning (ved MIG/MAG-Standard-manuell sveising)

**OPT/i WF gass-  
kontroll og  
trådinnspoling**

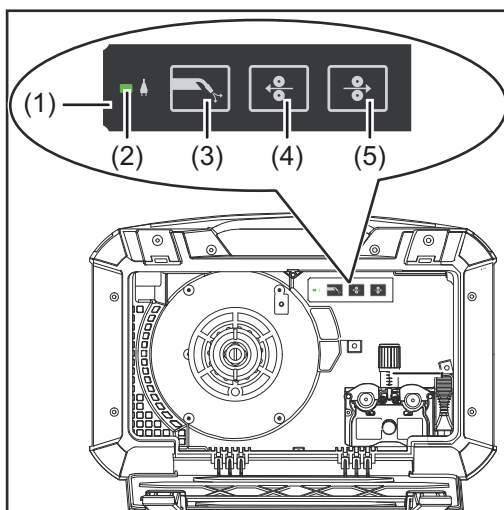

Nr.	Funksjon
(1)	<b>OPT/i WF gasskontroll og trådinnspoling</b>
(2)	<b>LED driftsstatus</b> lyser grønt når apparatet er klart til bruk
(3)	<b>Tast for gassprøver</b> for innstilling av nødvendig gassmengde på trykkreduksjonsventilen - Etter at du har trykket på tasten for gassprøver, strømmer det ut gass i 30 sekunder. Trykker du en gang til, avsluttes prosessen før tiden.

**Nr. Funksjon**

- (4) Tast for trådretn**  
trekker trådelektroden tilbake uten bruk av gass og strøm

Trådelektroden kan trekkes tilbake på to forskjellige måter:

**Variant 1**

Trekker trådelektroden tilbake med den forhåndsinnstilte trådretnhastigheten:

- Hold tasten for trådretn inne.
- Når du trykker på tasten for trådretn, trekkes trådelektroden 1 mm (0,039 in.) tilbake.
- Etter en kort pause fortsetter trådmateren å trekke trådelektroden tilbake. Dersom tasten for trådretn fortsatt holdes inne, øker hastigheten med 10 m/min (393,70 ipm) til den forhåndsinnstilte trådretnhastigheten.

**Variant 2**

Trekker trådelektroden tilbake i skritt på 1 mm (0,039 in.). Trykk alltid kort (under ett sekund) på tasten for trådretn.

**MERKNAD!**

**Trådelektroden må alltid trekkes tilbake bare litt om gangen, fordi trådelektroden ikke spoles på trådspolen under tilbaketrekkingen.**

**MERKNAD!**

**Dersom det foreligger en jordforbindelse med kontaktrøret før du trykker på tasten for trådretn, trekkes trådelektroden tilbake ved å trykke på tasten for trådretn helt til trådelektroden er kortslutningsfri – men maks.**

10 mm (0,39 in.) per tastetrykk.

Dersom trådelektroden må trekkes enda mer tilbake, trykker du på tasten for trådretn igjen.

Nr.	Funksjon
(5)	<p data-bbox="507 181 807 215"><b>Tast for trådinnspoling</b></p> <p data-bbox="507 215 1430 282">spoler trådelektroden inn i sveisepistol-slangepakken uten bruk av gass og strøm</p> <p data-bbox="507 315 1187 349">Trådinnspolingen kan foregå på to forskjellige måter:</p> <p data-bbox="507 383 624 416"><b>Variant 1</b></p> <p data-bbox="507 416 1406 483">Spoler inn trådelektroden med den forhåndsinnstilte trådtræingshastigheten:</p> <ul data-bbox="507 483 1430 797" style="list-style-type: none"> <li>- Hold tasten for trådinnspoling inne.</li> <li>- Når du trykker på tasten for trådinnspoling, spoles trådelektroden 1 mm (0,039 in.) inn.</li> <li>- Etter en kort pause fortsetter trådmateren å spole inn trådelektroden. Dersom tasten for trådinnspoling fortsatt holdes inne, øker hastigheten med 10 m/min (393,70 ipm) til den forhåndsinnstilte trådtræingshastigheten.</li> <li>- Dersom trådelektroden møter på en jordforbindelse, stoppes trådmatingen og trådelektroden trekkes 1 mm (0,039 in.) tilbake igjen.</li> </ul> <p data-bbox="507 831 624 864"><b>Variant 2</b></p> <p data-bbox="507 864 1406 931">Spoler inn trådelektroden med 1 mm (0,039 in.) skritt. Trykk kort (under ett sekund) på tasten for trådinnspoling.</p> <ul data-bbox="507 931 1398 1021" style="list-style-type: none"> <li>- Dersom trådelektroden møter på en jordforbindelse, stoppes trådmatingen og trådelektroden trekkes 1 mm (0,039 in.) tilbake igjen.</li> </ul>


#### **MERKNAD!**

**Hvis det er jordforbindelse med kontaktrøret før tasten for trådinnspoling blir trykket, blir trådelektroden trukket tilbake når du trykker på tasten for trådinnspoling.**




Trådelektroden trekkes tilbake inntil trådelektroden er kortslutningsfri – men maks. 10 mm (0.39 in.) per tastetrykk.

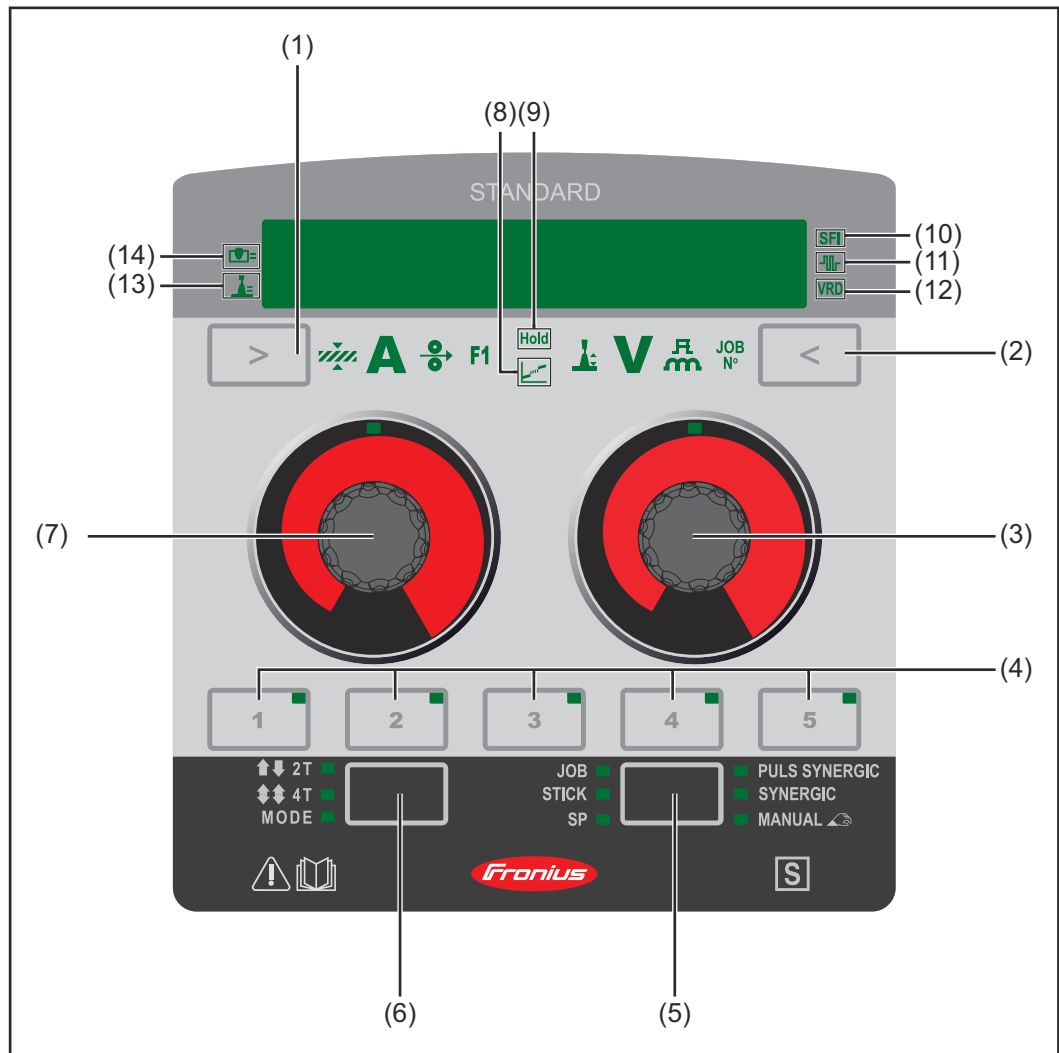


Dersom det etter 10 mm (0.39 in.) trådretur fortsatt foreligger en jordforbindelse med kontaktrøret, trekkes trådelektroden tilbake igjen med maks. 10 mm (0,39 in.) hvis tasten for trådinnspoling trykkes inn en gang til. Forløpet gjentar seg helt til det ikke foreligger jordforbindelse med kontaktrøret lenger.

 



 
**OPT/i WF Betje-  
ningspanel stan-  
dard**








Nummer	Betjeningsselement	Visning	Funksjon
(1)			<p><b>Tast parametervalg venstre</b> for å velge parameterne som står oppført nedenfor. Ved den valgte parameteren lyser tilsvarende visning.</p>
			<p><b>Materialtykkelse *)</b> i mm eller inch</p>
		<b>A</b>	<p><b>Strøm *)</b> Strøm i A Før sveisingen begynner, vises det automatisk en standardverdi som er beregnet ut fra de programmerte parameterne. Under sveisingen vises den aktuelle faktiske verdien.</p>
			<p><b>Tråd hastighet *)</b> i m/min eller ipm</p>
		<b>F1</b>	<p><b>Spesialfunksjon</b> kan bare velges hvis sveiseprosessen SP og spesialprogrammet LSC eller PMC er valgt på forhånd med tasten Sveiseprosess (5).</p> <p>Som standard for valg og innstilling av følgende prosessregel-parametere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbrandstabilisator (innsmeltingsstabilisator)</li> <li>- Lichtbogen-Längenstabilisator (lysbuelengdestabilisator)</li> </ul> <p>Så snart F1 er valgt, er prosess-regel-parameteren som akkurat kan stilles inn, markert med en pil i displayet. Trykk en gang til på tasten parametervalg venstre (1) for å velge den andre prosess-regel-parameteren.</p> <p>Avhengig av konfigurasjon, til valg av spesialfunksjoner.</p> <p>*) = Synergic-parameter Hvis en synergic-parameter endres, endres også alle andre synergic-parametere automatisk på grunn av synergic-funksjonen.</p>

Nummer	Betjeningsselement	Visning	Funksjon
(2)			<p><b>Tast parametervalg høyre</b> for å velge parameterne som står oppført nedenfor. Ved den valgte parameteren lyser tilsvarende visning.</p>
			<p><b>Lengdekorrigerings av lysbuen</b> for korrigerings av lysbuelengden - ... kortere lengde på lysbuen O ... nøytral lengde på lysbuen + ... lengre lengde på lysbuen</p>
		<b>V</b>	<p><b>Spennings *)</b> i V Før sveisingen begynner, vises det automatisk en standard-verdi som er beregnet ut fra de programmerte parameterne. Under sveisingen vises den aktuelle faktiske verdien.</p>
			<p><b>Puls-/dynamikkorrigerings</b> til korrigerings av pulsenergien ved impulslysue - ... lav dråpeløsning O ... nøytral dråpeløsning + ... økt dråpeløsning</p>
		JOB N°	<p><b>Jobbnummer</b> (kan bare velges hvis først sveiseprosessen JOB er valgt med tasten Sveiseprosess (5).  Til valg av et jobbnummer</p> <p>*) = Synergic-parameter Hvis en synergic-parameter endres, endres også alle andre synergic-parametere automatisk på grunn av synergic-funksjonen.</p>

Nummer	Betjeningsselement	Visning	Funksjon
(3)			<b>Stillhjul med vri-/trykkefunksjon</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Til endring av parameteren for lengdekorrigering av lysbue, spenning, puls-/dynamikkorrigering</li> <li>- Til valg av jobbnummeret</li> </ul>
(4)			<b>Tasten EasyJob</b> til lagring, henting og sletting av EasyJobs. Lysdioden til tasten viser at en Easy Job er valgt  Virkemåte: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hold tasten inne i tre sekunder = lagrer Easy Job (lagrer de aktuelle innstillingene). Etter lagringen lyser lysdioden i tasten og i displayet står det 'Store'.</li> <li>- Hold tasten inne i fem sekunder = sletter Easy Job. Etter tre sekunder vises 'Store' i displayet, etter fem sekunder vises 'Clear' og lysdioden i tasten slukker.</li> <li>- Trykk på tasten = velger lagret EasyJob</li> </ul>
(5)			<b>Tast sveiseprosess</b> til valg av sveiseprosess <ul style="list-style-type: none"> <li>- PULS SYNERGIC - MIG/MAG Puls-Synergic-sveising</li> <li>- SYNERGIC - MIG/MAG Standard-Synergic-sveising</li> <li>- MANUAL - MIG/MAG Standard-manuell sveising</li> <li>- JOB - jobbdrift</li> <li>- STICK - stavelektrodesveising</li> <li>- SP (SP = spesialprogrammer: LSC, PMC, TIG, ...) - Avhengig av frigitt funksjonspakke kan det velges forskjellige sveiseprosesser. Trykk på tasten for å vise de tilgjengelige sveiseprosessene etter hverandre i displayet</li> </ul>
(6)		↑↓ 2T ↕↕ 4T <b>MODE</b>	<b>Tast driftstyper</b> til valg av driftstype  2-taktsdrift 4-taktsdrift  Avhengig av funksjonspakke kan det velges forskjellige spesialdriftstyper. Trykk på tasten for å vise de tilgjengelige driftstypene etter hverandre i displayet
(7)			<b>Stillhjul med vri-/trykkefunksjon</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- til endring av parameterne for materialtykkelse, strøm, trådhastighet og spesialfunksjon</li> <li>- til valg og endring av parameterne i setup-menyen.</li> </ul>

Nummer	Visning	Funksjon
(8)	Hold	<b>Visning Hold</b> Etter hver sveiseslutt vises automatisk de faktiske verdiene (strøm, spenning, trådhastighet, ...). Under visningen av faktiske verdier lyser HOLD.
(9)		<b>Visning overgangslysbue</b> Mellom kort-lysbue og spraylysbue oppstår det en overgangslysbue som er utsatt for sprut. Visningen overgangslysbue lyser for å gjøre oppmerksom på dette området.
(10)	<b>SFI</b>	<b>Visning SFI (Spatter Free Ignition)</b> lyser når funksjonen Spatter Free Ignition er aktivert
(11)		<b>Visning SynchroPuls</b> lyser når funksjonen SynchroPuls er aktivert
(12)	<b>VRD</b>	<b>Visning VRD (Voltage Reduction Device)</b> lyser når spenningsreduksjonen (VRD) er aktiv
(13)		<b>Visning innsmeltingsstabilisator</b> lyser når funksjonen innsmeltingsstabilisator er aktivert
(14)		<b>Visning lysbuelengdestabilisator</b> lyser når funksjonen lysbuelengdestabilisator er aktivert

# **Installerings og idriftsetting**



# Før installering og idriftsetting

## Sikkerhet



### FARE!

#### **Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.**

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- ▶ Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal utelukkende utføres av teknisk opplært fagpersonale.
- ▶ Les og forstå dette dokumentet fullstendig.
- ▶ Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter og all brukerdokumentasjon til dette apparatet og alle systemkomponentene.

## Forskriftsmessig bruk

Apparatet er utelukkende konstruert for trådmating ved MIG/MAG-sveising i forbindelse med Fronius systemkomponenter.

Annen bruk eller bruk som går utover dette, gjelder som ikke forskriftsmessig. Produsenten tar intet ansvar for skader som oppstår som følge av dette.

Med til forskriftsmessig bruk regnes også

- at bruksanvisningen er lest i sin helhet
- at alle anvisninger og sikkerhetsforskrifter i denne bruksanvisningen følges
- at kontrollarbeid og vedlikeholdsarbeid overholdes

## Forskrifter for oppstilling



### FARE!

#### **Apparater som velter eller faller ned kan medføre livsfare.**

Alle systemkomponenter, plasskonsoller og traller skal stilles opp på et jevnt og stabilt underlag. Pass alltid på at trådmateren sitter ordentlig fast på dreietappen til dreietappfestet ved bruk av dreietappfeste.

Apparatet er testet i henhold til beskyttelsesklasse IP23, det betyr:

- Beskyttelse mot inntrengning av faste fremmedlegemer med en diameter på over 12,5 mm (0,49 in.)
- Beskyttelse mot vannsprut inntil en vinkel på 60° vertikalt

Apparatet kan i henhold til beskyttelsesklasse IP23 settes opp og brukes utendørs. Unngå direkte væskepåvirkning (f.eks. regn).

# Koble til forbindelsesslange-pakke og MIG/MAG-sveisepistol

## Sikkerhet



### FARE!

#### Fare på grunn av elektrisk strøm.

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- Før du starter arbeidet, må du slå av alle involverte enheter og komponenter og koble dem fra strømmettet.
- Sikre alle involverte apparater og komponenter mot gjeninnkobling.
- Når du har åpnet apparatet, må du forsikre deg om at elektrisk ladede komponenter (f.eks. kondensatorer) er utladet ved hjelp av et egnet måleapparat.

## Generelt

Trådmateren kobles sammen med strømkilden ved hjelp av en forbindelsesslange-pakke.



## Koble til forbindelsesslange-pakke



### FORSIKTIG!


#### Fare for personskader og materielle skader ved utilstrekkelige forbindelser.

Alle kabler, ledninger og slangepakker må alltid være sikkert tilkoblet, uskadd, korrekt isolert og tilstrekkelig dimensjonert.

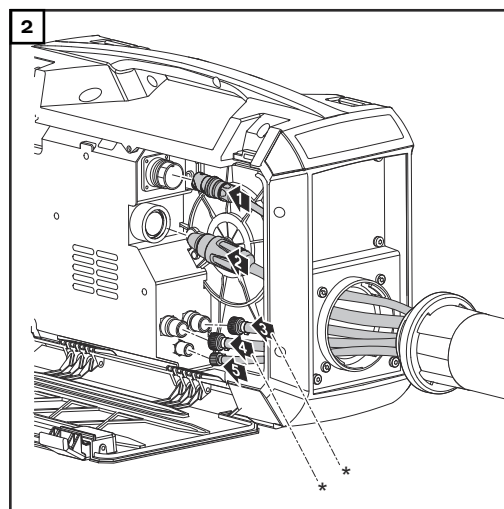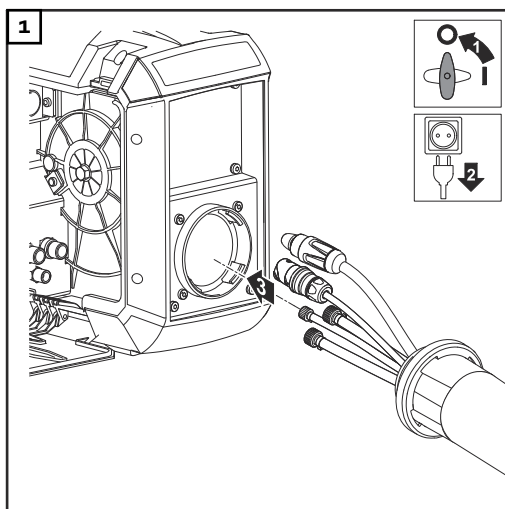


\* kun hvis kjølemiddeltilkoblingene er innebygd i trådmateren og ved vannkjølt sveisepistol



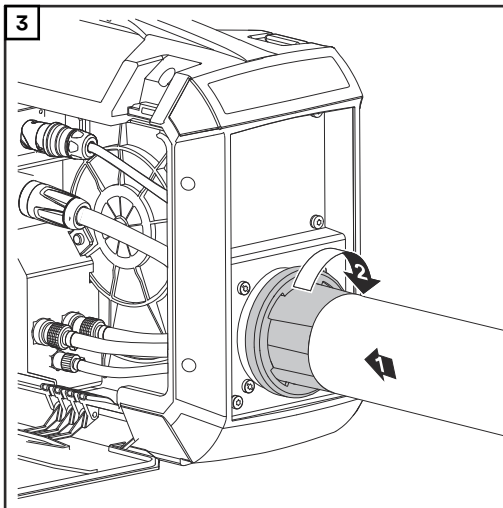

### Koble til MIG/ MAG-sveisepis- tol

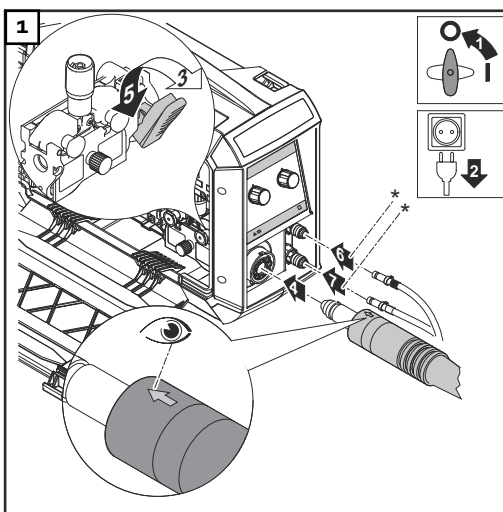

### FORSIKTIG!

**Fare for personskader og materielle skader ved utilstrekkelige forbindelser.**

Alle kabler, ledninger og slangepakker må alltid være sikkert tilkoblet, uskadd, korrekt isolert og tilstrekkelig dimensjonert.

\* kun hvis kjølemiddeltilkoblingene er innebygd i trådmateren og ved vannkjølt sveisepistol

# Sett i / bytte materull

## Sikkerhet

### ⚠ FARE!

#### Fare på grunn av elektrisk strøm.

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- Før du starter arbeidet, må du slå av alle involverte enheter og komponenter og koble dem fra strømmettet.
- Sikre alle involverte apparater og komponenter mot gjeninnkobling.
- Når du har åpnet apparatet, må du forsikre deg om at elektrisk ladede komponenter (f.eks. kondensatorer) er utladet ved hjelp av et egnet måleapparat.

## Generelt

Materullene er ikke satt inn i apparatet ved levering.

For å sikre optimal mating av trådelektroden, må materullene være tilpasset trådspolediameteren og trådlegeringen som skal sveises.

### MERKNAD!

#### Risiko på grunn av for lite materuller.

Følgene kan bli dårlige sveiseegenskaper.

- Bruk bare materuller som tilsvarer trådelektroden.



Du finner en oversikt over tilgjengelige materuller og bruksmulighetene deres i reservedelslisten.

## Sette i / bytte materull

### ⚠ FORSIKTIG!

#### Fare for personskade på grunn av at materullens holder kan slå opp.



Hold fingrene på avstand fra området til høyre og venstre for spennarmen når du låser opp spennarmen.

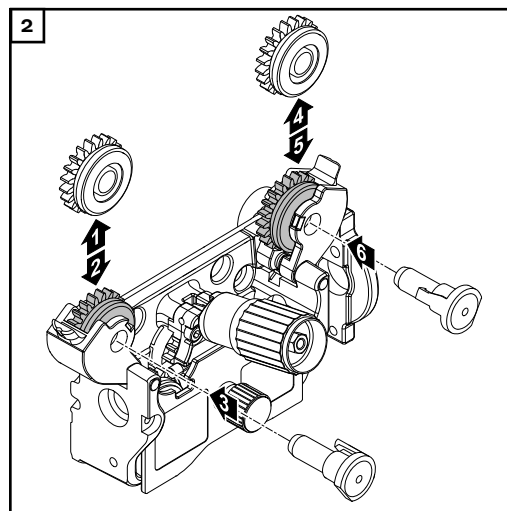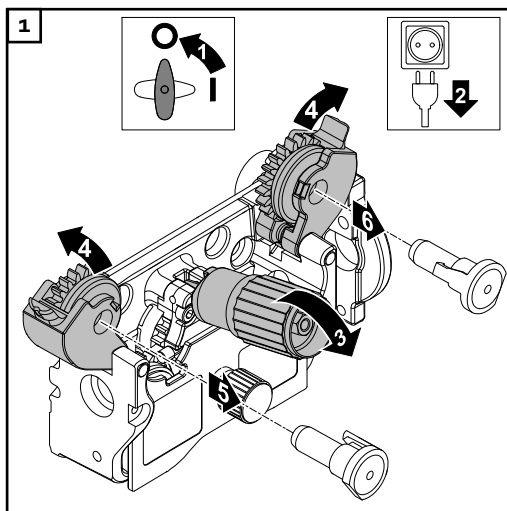

**⚠ FORSIKTIG!**

**Fare for å komme i klem ved åpne materuller.**

Monter alltid beskyttelsesdekselet til 4-rulledriften etter at du har satt inn / byttet materullene.

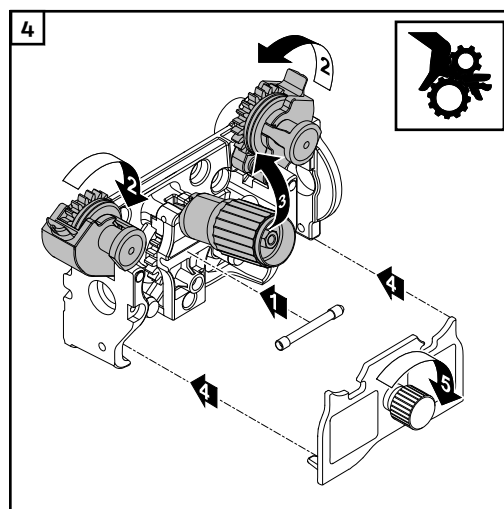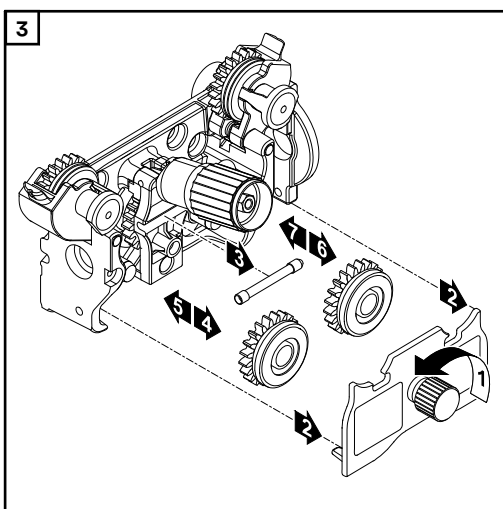

# Sette i trådspole, sette i kurvspole

## Sikkerhet

### **FARE!**

#### **Fare på grunn av elektrisk strøm.**

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- Før du starter arbeidet, må du slå av alle involverte enheter og komponenter og koble dem fra strømmettet.
- Sikre alle involverte apparater og komponenter mot gjeninnkobling.
- Når du har åpnet apparatet, må du forsikre deg om at elektrisk ladede komponenter (f.eks. kondensatorer) er utladet ved hjelp av et egnet måleapparat.

### **FARE!**

#### **Fare på grunn av fjæreffekten i den innspolte trådelektroden.**

Følgene kan bli alvorlige personskader.

- Bruk vernebriller.
- Hold godt fast i enden på trådelektroden når du setter i trådspole/kurvspole for å unngå skader hvis trådelektroden smekker tilbake.


### **FARE!**

#### **Fare på grunn av fallende trådspole/kurvspole.**


Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- Forsikre deg om at trådspole/kurvspole og kurvspoleadapter alltid sitter fast på trådspolefestet.

## Sette inn trådspole: på D200-apparat

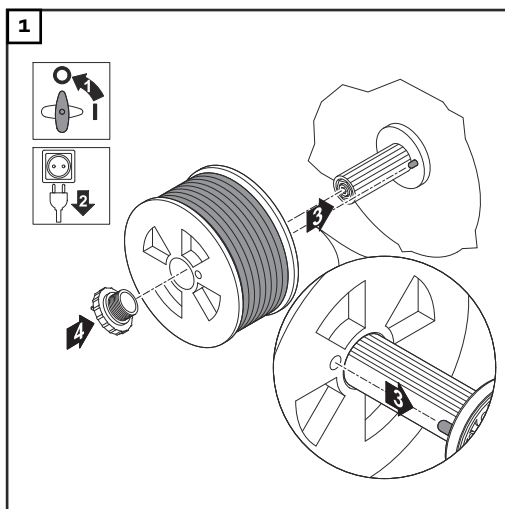

**Sette inn  
trådspole: på  
D300-apparat**


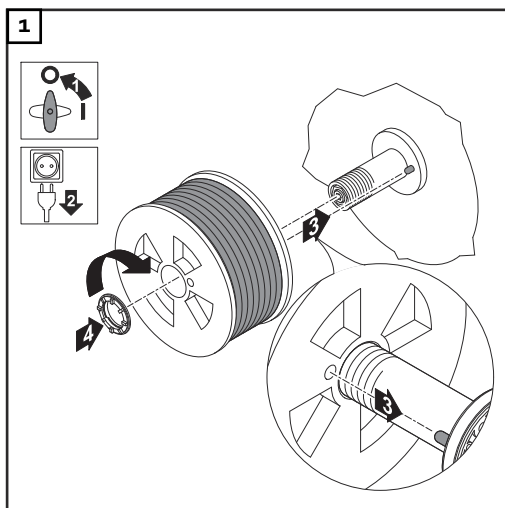


**Sette inn kurv-  
spole: på D300-  
apparat**

**⚠ FORSIKTIG!**

**Fare for personskader og materielle skader ved fallende kurvspole.**

Fest kurvspolen slik på den medfølgende kurvspoleadapteren at stegene på kurvspolen ligger innenfor føringsnotene på kurvspoleadapteren.

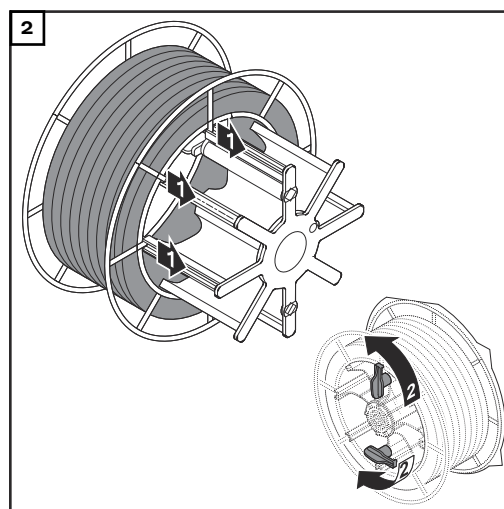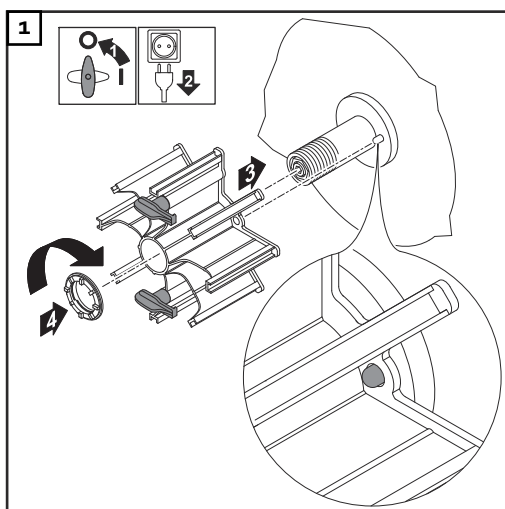

# Spole inn trådelektrode

## Generelt

### MERKNAD!

Hvis tasten for trådinnspoling mangler, bruker du tasten for trådinnspoling på en annen systemkomponent fra produsenten til å spole inn tråden – for eksempel tasten for trådinnspoling på strømkilden.

Tasten for trådinnspoling har samme funksjon på alle systemkomponenter fra produsenten.

### MERKNAD!

Du finner nærmere informasjon om funksjonen til tasten for trådinnspoling under beskrivelsen av tasten for trådinnspoling (avsnittet "Betjeningspanel (ekstraustyr)", avsnittet "OPT/i WF gasskontroll og trådinnspoling").

## Forberedelse

### ⚠ FORSIKTIG!

Fare for personskader og materielle skader på grunn av sveisestrøm og utilsikket tenning av lysbuen.

Før arbeidet starter, må du koble fra jordforbindelsen mellom sveisesystemet og arbeidsemnet.

### ⚠ FORSIKTIG!



Fare for skader på sveisepistolen på grunn av skarpe kanter på trådelektrodeenden.

Avgrad enden på trådelektroden nøye før innføring.

### ⚠ FORSIKTIG!

Fare for personskader på grunn av fjæreffekten i den innspolte trådelektroden.

Hold godt fast i enden av trådelektroden når du skyver trådelektroden inn i 4-rulledriften for å unngå skader hvis trådelektroden smekker tilbake.

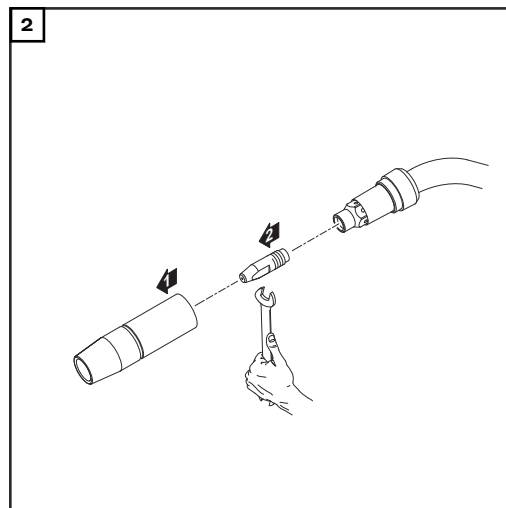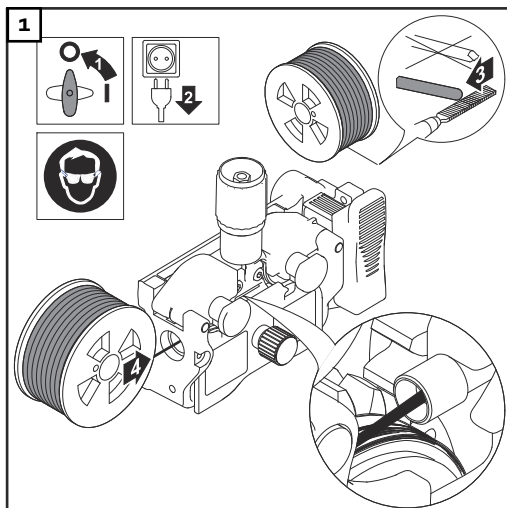

## Spole inn trådelektrode

### **FORSIKTIG!**

#### **Fare på grunn av sveiestrøm og utilsiktet tenning av lysbuen.**

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- Før arbeidet starter, må du koble fra jordforbindelsen mellom sveisesystemet og arbeidsemnet.



### **FORSIKTIG!**

#### **Fare på grunn av utstikkende trådelektrode.**


Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- Hold sveisepistolen slik at sveisepistolspissen peker bort fra ansikt og kropp.
- Bruk egnede vernebriller.
- Ikke rett sveisepistolen mot personer.
- Pass på at trådelektroden ikke berører elektrisk ledende eller jordede deler (f.eks. huset osv).

**1** Legg sveisepistol-slangepakken rett.

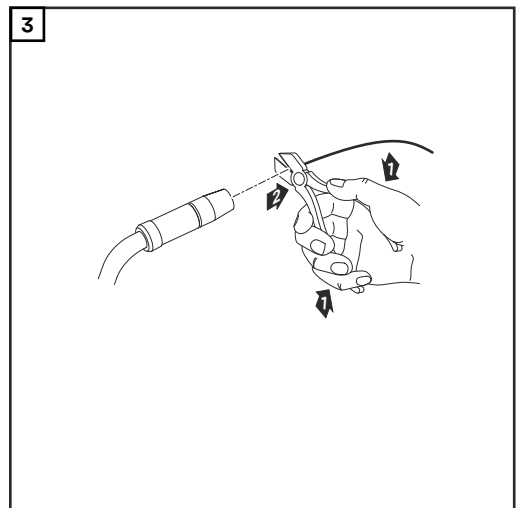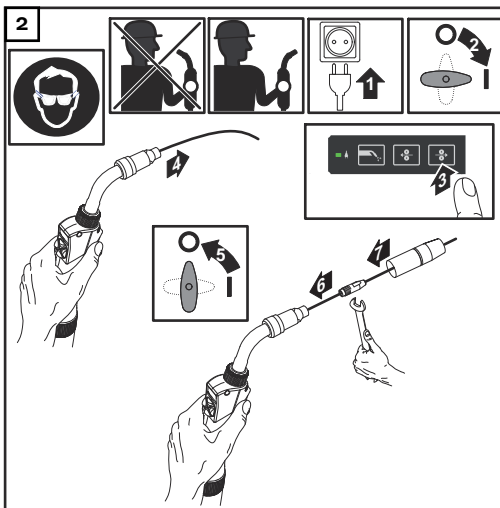

## Stille inn ar- beidstrykket

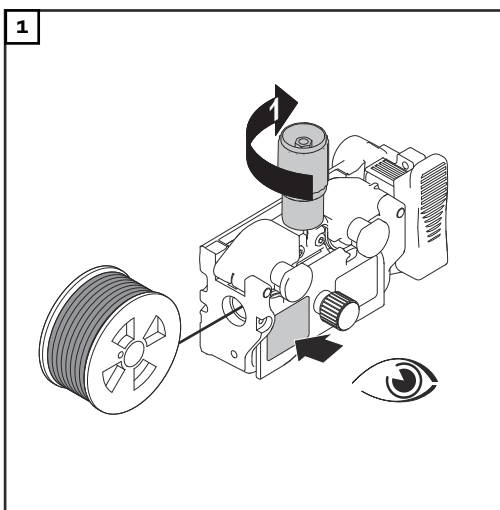

### **MERKNAD!**

**Still inn arbeidstrykket slik at trådelektroden ikke blir deformert, men sikrer en problemfri trådtransport.**

Ta hensyn til standardverdiene som står oppført på klistremerket på beskyttelsesdekselet når du skal stille inn arbeidstrykket.

# Stille inn bremse

## Generelt

### ⚠ FORSIKTIG!

**Fare for personskader og materielle skader på grunn av sveisestrøm og utilsikket tenning av lysbuen.**

Før arbeidet starter, må du koble fra jordforbindelsen mellom sveisesystemet og arbeidsemnet.

### ⚠ FORSIKTIG!

**Fare for personskader og materielle skader ved utstikkende trådelektrode.**

Under arbeidet:



- ▶ Hold sveisepistolen slik at sveisepistolspissen peker bort fra ansikt og kropp.
- ▶ Bruk egnede vernebriller.
- ▶ Ikke rett sveisepistolen mot personer.
- ▶ Pass på at trådelektroden ikke berører elektrisk ledende eller jordede deler (f.eks. huset osv.).

### MERKNAD!


**Når du slipper brennertasten, skal trådspolen ikke fortsette å bevege seg.**

I tilfelle må bremsen etterjusteres.




## Stille inn bremse: på D200-aparat

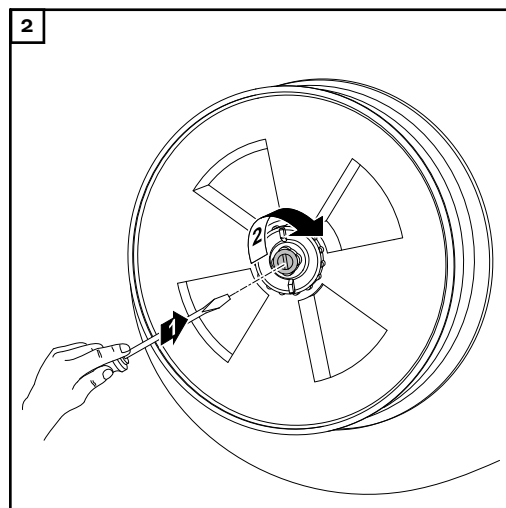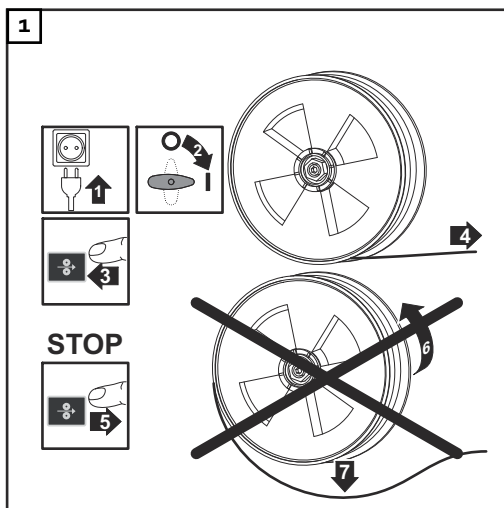



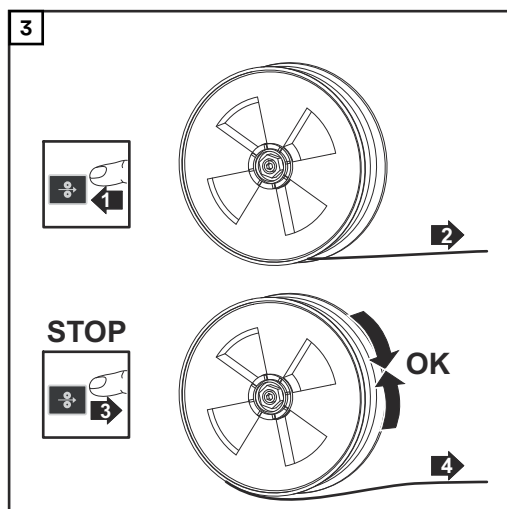

**Stille inn bremse på D300apparat**

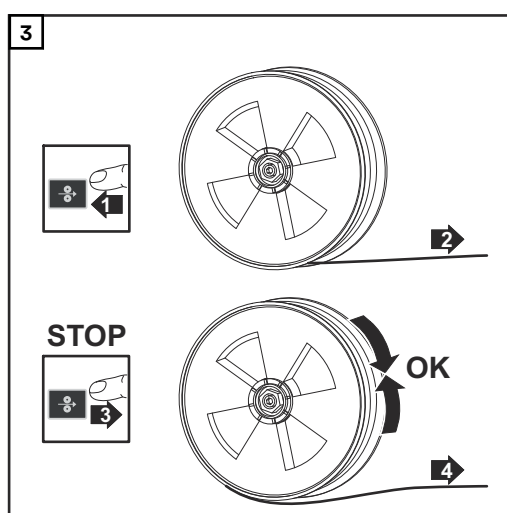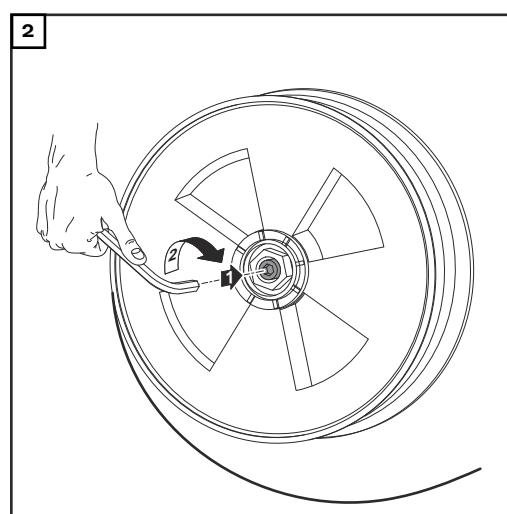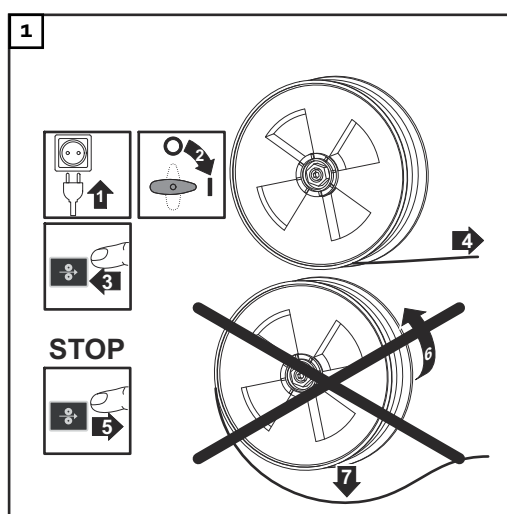

### Bremsens opp- bygging: på D200-apparat


#### **FARE!**

**Feil montering kan føre til alvorlige personskader og materielle skader.**

- Ta ikke bremsen fra hverandre.
- Vedlikehold og servicearbeid på bremsen skal kun utføres av opplært fagpersonale.

Bremsen fås bare komplett.

Bildet nedenfor er bare ment som informasjon!

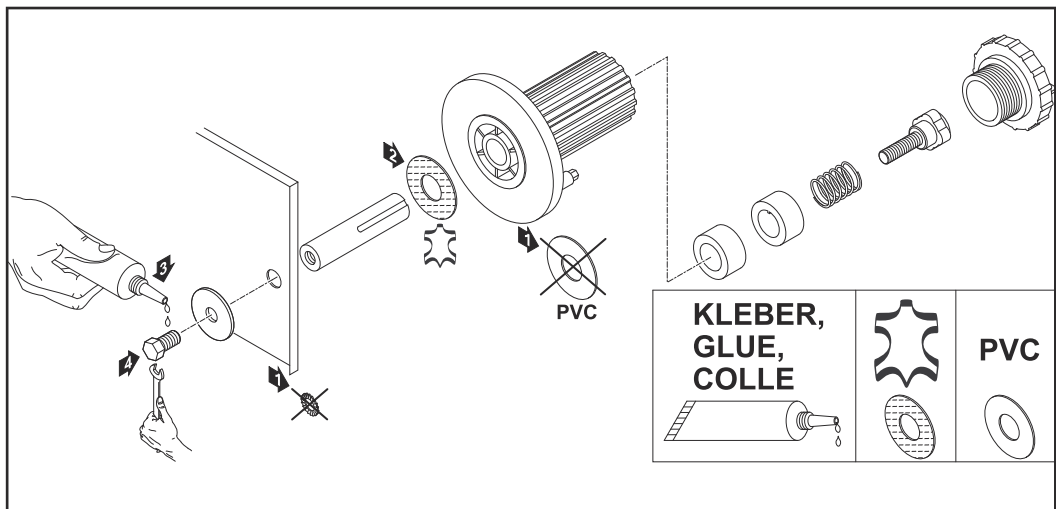

### Bremsens opp- bygging: på D300-apparat


#### **FARE!**

**Feil montering kan føre til alvorlige personskader og materielle skader.**

- Ta ikke bremsen fra hverandre.
- Vedlikehold og servicearbeid på bremsen skal kun utføres av opplært fagpersonale.

Bremsen fås bare komplett.

Bildet ved siden av er bare ment som informasjon!

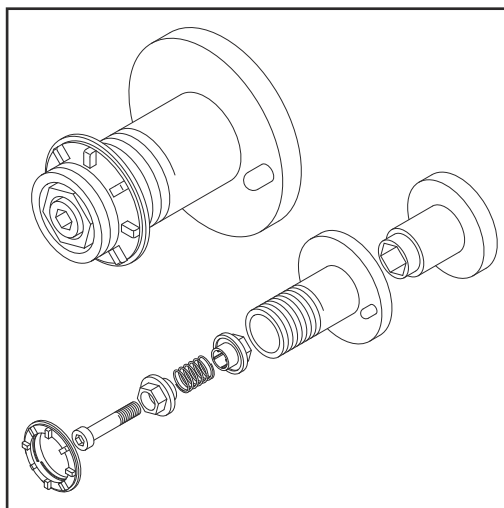

# Idriftsetting

---

## Sikkerhet



### FARE!

#### **Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.**

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- ▶ Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal utelukkende utføres av teknisk opplært fagpersonale.
  - ▶ Les og forstå dette dokumentet fullstendig.
  - ▶ Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter og all brukerdokumentasjon til dette apparatet og alle systemkomponentene.
- 

## Forutsetninger

Følgende forutsetninger må være oppfylt før trådmateren tas i bruk:

- Trådmateren er koblet sammen med strømkilden ved hjelp av en forbindelsesslange-pakke.
  - Sveisepistolen er koblet til trådmateren.
  - Materullene er satt inn i trådmateren.
  - Trådspole eller kurvspole med kurvspoleadapter er satt inn i trådmateren.
  - Trådelektroden er trukket inn.
  - Arbeidstrykket til materullene er stilt inn.
  - Stille inn bremse
  - Alle deksler er lukket, alle sidedeler er montert, alle beskyttelsesinnretninger er intakt og plassert på sine bestemte plasser.
- 

## Generelt

Ved manuell bruk tas trådmateren i bruk ved å trykke på brennertasten og ved automatisk bruk med et aktivt signal for start sveising.



# **Feildiagnose, feilutbedring, vedlikehold og avhending**



# Feildiagnose, feilutbedring

## Sikkerhet



### FARE!

#### Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- ▶ Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal utelukkende utføres av teknisk opplært fagpersonale.
- ▶ Les og forstå dette dokumentet fullstendig.
- ▶ Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter og all brukerdokumentasjon til dette apparatet og alle systemkomponentene.



### FARE!

#### Fare på grunn av elektrisk strøm.

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- ▶ Før du starter arbeidet, må du slå av alle involverte enheter og komponenter og koble dem fra strømmettet.
- ▶ Sikre alle involverte apparater og komponenter mot gjeninnkobling.
- ▶ Når du har åpnet apparatet, må du forsikre deg om at elektrisk ladede komponenter (f.eks. kondensatorer) er utladet ved hjelp av et egnet måleapparat.



### FARE!

#### Fare på grunn av varme systemkomponenter og/eller driftsmidler.

Følgene kan bli alvorlige forbrenninger og skålding.

- ▶ Før du starter arbeidet, må alle varme systemkomponenter og/eller driftsmidler avkjøles til +25 °C / +77 °F (eksempelvis kjølemiddel, vannkjølte systemkomponenter, motoren til trådmateren osv.).
- ▶ Bruk egnet verneutstyr (eksempelvis varmebestandige vernehansker, vernebriller osv.) hvis avkjøling ikke er mulig.

## Feildiagnose, feilutbedring

Noter serienummeret og konfigurasjon av apparatet, samt send en detaljert feilbeskrivelse til kundeservice hvis

- det oppstår feil som ikke står oppført nedenfor
- de oppførte utbedringstiltakene ikke hjelper

---

**Sveiseapparatet er uten funksjon**

Nettbryteren er slått på, indikasjonene lyser ikke.

Årsak: Brudd på strømledningen, strømpluggen er ikke satt i.

Utbedring: Kontroller strømledningen, sett eventuelt i strømpluggen.

Årsak: Stikkontakten eller strømpluggen er defekt.

Utbedring: Bytt defekte deler.

Årsak: Nettsikring

Utbedring: Bytt nettsikringen.

Årsak: Kortslutning på 24 V forsyningen til SpeedNet-tilkoblingen eller ekstern sensor.

Utbedring: Plugg ut tilkoblede komponenter.

---

**Ingen funksjon etter at man har trykket på pistolbryteren**

Strømbryteren til sveiseapparatet er slått på, indikatorer lyser

Årsak: Kun på sveisepistoler med ekstern styreplugg: Styreplugg er ikke satt i

Utbedring: Sett inn styrepluggen

Årsak: Sveisepistol eller sveisepistol-styreledning er defekt

Utbedring: Bytt sveisepistol

---

**Ingen funksjon etter at brennertasten er trykket.**

Nettbryteren til strømkilden er slått på, displayet på strømkilden er aktivt, indikasjonene på trådmateren lyser ikke.

Årsak: Forbindelsesslangepakken er ikke riktig tilkoblet eller defekt.

Utbedring: Koble til forbindelsesslangepakken riktig eller bytt den.

---

**Ingen sveisestrøm**

Strømbryteren til sveiseapparatet er slått på, visningene lyser

Årsak: Jordtilkoblingen er feil.

Utbedring: Kontroller polariteten på jordtilkobling.

Årsak: Strømledningen i sveisepistolen er brutt.

Utbedring: Bytt sveisepistol



---

**Ingen beskyttelsesgass.**

Alle andre funksjoner er tilgjengelige.

Årsak: Gassflasken er tom.

Utbedring: Bytt gassflasken.

Årsak: Trykkreduksjonsventilen er defekt.

Utbedring: Bytt trykkreduksjonsventilen.

Årsak: Gasslange er ikke montert eller skadet.

Utbedring: Monter eller bytt gassslengen.

Årsak: Sveisepistolen er defekt.

Utbedring: Bytt sveisepistolen.

Årsak: Gass-magnetventilen er defekt.

Utbedring: Ta kontakt med kundeservice.

---

**trådhastigheten er uregelmessig**

Årsak: Bremsen er for kraftig innstilt.

Utbedring: Løsne bremsen.

Årsak: Hullet til kontaktrøret er for trangt.

Utbedring: Bruk passende kontaktrør.

Årsak: Trådmaterkjernen i sveisepistolen er defekt.

Utbedring: Kontroller trådmaterkjernen for brudd, smuss osv, og bytt den om nødvendig.

Årsak: Materullene egner seg ikke til trådelektroden som brukes.

Utbedring: Bruk passende materuller.

Årsak: Feil arbeidstrykk på materullene.

Utbedring: Optimer arbeidstrykket.

---

**Problemer med trådmatingen.**

Ved bruk med lange slangepakker

Årsak: Slangepakken er ikke fagmessig lagt.

Utbedring: Legg slangepakken så rett som mulig, unngå små bøyeradiususer.

---

**Sveisepistolen blir svært varm**

Årsak: Sveisepistolen er for svakt dimensjonert.

Utbedring: Ta hensyn til innkoblingsvarighet og belastningsgrenser

Årsak: Kun ved vannkjølte anlegg: For lav kjølemiddelgjennomstrømning

Utbedring: Kontroller kjølemiddelnivå, kjølemiddelgjennomstrømning, kjølemiddelforurensning osv. Du finner nærmere informasjon i bruksanvisningen til kjøleapparatet.

---

**Dårlige sveiseegenskaper**

Årsak: Feil sveiseparameter.

Utbedring: Kontroller innstillingene.

Årsak: Dårlig jordforbindelse.

Utbedring: Opprett god kontakt til arbeidsemnet.

Årsak: Ingen eller for lite beskyttelsesgass.

Utbedring: Kontroller trykkreduksjonsventil, gasslange, gass-magnetventil, sveisepistol-gasstilkobling osv.

Årsak: Sveisepistolen er ikke tett.

Utbedring: Bytt sveisepistolen.

Årsak: Feil eller slitt kontaktrør.

Utbedring: Bytt kontaktrøret.

Årsak: Feil trådlegering eller feil trådspolediameter.

Utbedring: Kontroller trådelektroden som er satt inn.

Årsak: Feil trådlegering eller feil trådspolediameter.

Utbedring: Kontroller grunnmaterialets sveisbarhet.

Årsak: Beskyttelsesgassen er ikke egnet for trådlegeringen.

Utbedring: Bruk riktig beskyttelsesgass.

---

# Pleie, vedlikehold og avhending

## Generelt

Under normale driftsbetingelser trenger apparatet minimalt med pleie og vedlikehold. Det er likevel viktig å ta hensyn til enkelte punkter for å sikre at sveisesystemet er klart til bruk i mange år.

## Sikkerhet



### FARE!

#### Fare på grunn av feilbetjening og mangelfullt utført arbeid.

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- ▶ Alt arbeid og alle funksjonene som er beskrevet i dette dokumentet, skal utelukkende utføres av teknisk opplært fagpersonale.
- ▶ Les og forstå dette dokumentet fullstendig.
- ▶ Les og forstå alle sikkerhetsforskrifter og all brukerdokumentasjon til dette apparatet og alle systemkomponentene.



### FARE!

#### Fare på grunn av elektrisk strøm.

Følgene kan bli alvorlige personskader og materielle skader.

- ▶ Før du starter arbeidet, må du slå av alle involverte enheter og komponenter og koble dem fra strømmettet.
- ▶ Sikre alle involverte apparater og komponenter mot gjeninnkobling.
- ▶ Når du har åpnet apparatet, må du forsikre deg om at elektrisk ladede komponenter (f.eks. kondensatorer) er utladet ved hjelp av et egnet måleapparat.



### FARE!

#### Fare på grunn av varme systemkomponenter og/eller driftsmidler.

Følgene kan bli alvorlige forbrenninger og skålding.

- ▶ Før du starter arbeidet, må alle varme systemkomponenter og/eller driftsmidler avkjøles til +25 °C / +77 °F (eksempelvis kjølemiddel, vannkjølte systemkomponenter, motoren til trådmateren osv.).
- ▶ Bruk egnet verneutstyr (eksempelvis varmebestandige vernehansker, vernebriller osv.) hvis avkjøling ikke er mulig.

## Ved hver bruk

- Kontroller alle slangepakker og jordforbindelser for skader. Bytt skadde komponenter.
- Kontroller materuller og trådmaterkjerner for skader. Bytt skadde komponenter.
- Kontroller arbeidstrykket på materullene og still inn om nødvendig.

## Hvert halvår



### FORSIKTIG!

#### Fare ved trykkluft på liten avstand.

Elektroniske komponenter kan bli skadet.

- ▶ Blås ikke på elektroniske komponenter på kort avstand.

- Åpne deksler, demonter apparat-sidedeler og blås apparatets indre rent med tørr, redusert trykkluft. Etter rengjøring må apparatet settes i original stand igjen.
- 

**Avhending**

Avhending skal foregå i henhold til avsnittet med samme tittel i kapittel "Sikkerhetsforskrifter".

# **Tekniske data**



# Tekniske data

## WF 25i Case D200

Tilførselsspenning	24 V DC / 60 V DC
Nominell strøm	0,5 A / 1,2 A
Sveisestrøm ved 10 min / 40 °C (104 °F)	40 % ED*   60 % ED*   100 % ED*
	500 A   450 A   360 A
Maksimalt trykk beskyttelsesgass	7 bar 101.53 psi
Kjølemiddel	Original Fronius
Maksimalt trykk kjølemiddel	5 bar 72.53 psi
Trådhastighet	1 - 25 m/min 39.37 - 984.25 ipm
Tråddrift	4-rulledrift
Tråddiameter	0,8 - 1,6 mm .03 - .06 in.
Trådspolediameter	maks. 200 mm maks. 7.87 in.
Trådspolevekt	maks. 5 kg maks. 11.02 Ib.
Beskyttelsesklasse	IP 23
Kontrolltegn	S / CE
Mål l x b x h	507 x 200 x 320 mm 19.96 x 7.87 x 12.6 in.
Vekt	9,5 kg 20.94 Ib.
*) ED = innkoblingsvarighet	

## WF 25i Case D300

Tilførselsspenning	24 V DC / 60 V DC
Nominell strøm	0,5 A / 1,2 A
Sveisestrøm ved 10 min / 40 °C (104 °F)	40 % ED*   60 % ED*   100 % ED*
	500 A   450 A   360 A
Maksimalt trykk beskyttelsesgass	7 bar 101.53 psi
Kjølemiddel	Original Fronius
Maksimalt trykk kjølemiddel	5 bar 72.53 psi
Trådhastighet	1 - 25 m/min 39.37 - 984.25 ipm
Tråddrift	4-rulledrift

Tråddiameter	0,8 - 1,6 mm .03 - .06 in.
Trådspolediameter	maks. 300 mm maks. 11.81 in.
Trådspolevekt	maks. 19 kg maks. 41.89 Ib.
Beskyttelsesklasse	IP 23
Kontrolltegn	S / CE
Mål l x b x h	613 x 244 x 437 mm 24.13 x 9.61 x 17.2 in.
Vekt	14,8 kg 32.63 Ib.
*) ED = innkoblingsvarighet	

#### HP 70i Case

Sveisestrøm ved	10 min / 40 °C (104 °F)	40 % ED*	60 % ED*	100 % ED*
		400 A	365 A	320 A
*) ED = innkoblingsvarighet				

#### HP 95i Case

Sveisestrøm ved	10 min / 40 °C (104 °F)	40 % ED*	60 % ED*	100 % ED*
		500 A	450 A	360 A
*) ED = innkoblingsvarighet				











**Fronius International GmbH**

Froniusstraße 1  
4643 Pettenbach  
Austria  
[contact@fronius.com](mailto:contact@fronius.com)  
[www.fronius.com](http://www.fronius.com)

At [www.fronius.com/contact](http://www.fronius.com/contact) you will find the contact details  
of all Fronius subsidiaries and Sales & Service Partners.